

Synchron-Servomotor EZ an Antriebsregler SB6 OCS (EZ_BD)

1 Sicherheitshinweise

Beim Anschluss und Betrieb von Motoren können erhebliche Gefahren für Gesundheit und Leben von Personen auftreten! Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, die Betriebsanleitung des Motors, sowie die geltenden nationalen, örtlichen und anlagenspezifischen Bestimmungen.

⚠️ WARNUNG!

Der Motor wird mit hoher elektrischer Spannung betrieben!

Berühren von spannungsführenden Teilen ist lebensgefährlich!

- Den elektrischen Anschluss des Motors dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen.
- Schalten Sie vor dem elektrischen Anschluss die Spannungsversorgung der Maschine mit dem Hauptschalter ab und sichern Sie diesen gegen Wiedereinschalten.
- Schließen Sie den Motor nur mit Leistungsanschlusskabeln an, die von STÖBER empfohlen sind.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Leistungssteckverbinders.

ACHTUNG! Dieser Anschlussplan gilt nur für den im Titel angegebenen Motortyp und Antriebsreglertyp! Überprüfen Sie, ob dieser Anschlussplan zu den Angaben auf dem Typenschild des Motors und des Antriebsreglers passt und ob die Anschlusskabel diesem Anschlussplan entsprechen. Kontaktieren Sie bei Fragen den Service von STÖBER.

ACHTUNG! Der direkte Anschluss des Motors ans Stromnetz führt zu Schäden am Motor! Schließen Sie den Motor nur an den vorgesehenen Antriebsregler laut diesem Anschlussplan an.

ACHTUNG! Anschlusskabel, die nicht auf den Motor abgestimmt sind, können zu Beschädigungen des Motors führen oder dazu, dass die gesetzlichen Vorgaben für EMV nicht mehr eingehalten werden können und Gewährleistungsansprüche erlöschen! Verwenden Sie auf Ihren Motor abgestimmte Anschlusskabel aus dem STÖBER Lieferprogramm oder beim Anschluss an einen Antriebsregler eines Fremdherstellers entsprechende Originalkabel des jeweiligen Fremdherstellers.

ACHTUNG! Motorkomponenten wie Encoder oder Temperatursensoren können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden! Berühren Sie nicht mit den Fingern die Kontakte der Steckverbinder.

ACHTUNG! Die Steckverbinder können durch nicht sachgemäße Handhabung beschädigt werden. Beachten Sie folgende Hinweise:

- Ziehen Sie bei Schraubverbindungen die Überwurfmutter von Hand an (nicht mit einem Werkzeug).
- Verdrehen Sie den Steckverbinder des Motors mit Hilfe des angeschlossenen Gegensteckers vom Anschlusskabel (nicht mit einem Werkzeug).
- Verdrehen Sie die Steckverbinder nur innerhalb des zulässigen Verdrehbereiches.

2 Anschlussbelegung Steckverbinder OCS

EnDat 3, Steckverbindergröße con.23

| Anschlussbild | Pin | Anschluss |
|---------------|-----|-------------------|
| | A | 1U1 (Phase U) |
| | B | 1V1 (Phase V) |
| | C | 1W1 (Phase W) |
| | E | P_SD - |
| | F | |
| | G | 1BD1 (Bremse +) |
| | H | P_SD + |
| | L | 1BD2 (Bremse -) |
| | ⊕ | PE (Schutzleiter) |

DSL, Steckverbindergröße con.23

| Anschlussbild | Pin | Anschluss |
|---------------|-----|-------------------|
| | A | 1U1 (Phase U) |
| | B | 1V1 (Phase V) |
| | C | 1W1 (Phase W) |
| | E | DSL - (L) |
| | F | DSL-Schirm |
| | G | 1BD1 (Bremse +) |
| | H | DSL + (H) |
| | L | 1BD2 (Bremse -) |
| | ⊕ | PE (Schutzleiter) |

Halten Sie den Schirm der Encoderleitungen von anderen Kabelschirmen getrennt.

3 Anschluss Temperatursensor

Der Temperatursensor des Motors ist intern am Encoder angeschlossen. Lesen Sie die Messwerte des Temperatursensors über die Schnittstelle des Encoders aus.

Der Typ des Temperatursensors ist auf dem Typenschild des Motors angegeben.

- PTC-Thermistor 145 °C
- Pt1000-Temperatursensor

ACHTUNG! Eine fehlende bzw. nicht korrekte Überwachung des Temperatursensors kann zu Schäden am Motor führen! Überwachen Sie grundsätzlich den Temperatursensor mit Einrichtungen, die den Motor bei Überschreitung der maximal zulässigen Wicklungstemperatur abschalten.

4 Anschluss Haltebremse

Die (optionale) Motor-Haltebremse wird über den Leistungsstecker-verbinder angeschlossen.

ACHTUNG! Anschlussfehler können zu Beschädigungen der Haltebremse führen! Beachten Sie die Polarität der Anschlüsse und die Nennspannung der Haltebremse.

Nennspannung der Permanentmagnet-Haltebremse: DC 24 V \pm 5 %, geglättet.



Beachten Sie, dass die angegebene Nennspannung der Haltebremse am Steckverbinder des Motors anliegen muss. Passen Sie gegebenenfalls die Spannung an, um Spannungsverluste in den Anschlusskabeln auszugleichen.

5 Anschluss Fremdlüfter

Die Nennspannung des (optionalen) Fremdlüfters beträgt AC 230 V \pm 5 %, 50/60 Hz.

Für den Anschluss des Fremdlüfters benötigen Sie ein Anschlusskabel mit flexiblen Adern und Aderendhülsen.

Schließen Sie das Anschlusskabel an die Schraubklemmen des mitgelieferten Gegensteckers nach folgender Tabelle an.

| Anschlussbild | Pin | Anschluss |
|--|--|-------------------|
|  | 1 | L1 (Phase) |
| | 2 | N (Neutralleiter) |
| | 3 | |
| |  | PE (Schutzleiter) |