

# Reductores, motorreductores K1 – K10

## Instrucciones de operación

es  
09/2025  
ID 443364\_es.01

# Índice

<b>1</b>	<b>Información para el usuario .....</b>	<b>4</b>
1.1	Guardado y difusión .....	4
1.2	Idioma original.....	4
1.3	Convenciones de representación .....	4
1.4	Términos.....	5
1.5	Documentos aplicables.....	5
1.6	Limitación de responsabilidad .....	5
1.7	Nombres de producto y marcas .....	5
1.8	Derechos de autor .....	5
<b>2</b>	<b>Indicaciones de seguridad .....</b>	<b>6</b>
2.1	Utilización conforme al uso previsto .....	6
2.2	Requisitos que debe cumplir el personal .....	6
2.3	Evitación de daños personales .....	7
2.3.1	Peligros mecánicos .....	7
2.3.2	Peligros térmicos .....	7
2.4	Evitación de daños materiales.....	8
<b>3</b>	<b>Descripción del producto.....</b>	<b>9</b>
3.1	Estructura principal .....	9
3.2	Denominación de tipo .....	10
3.3	Placa de características .....	11
3.4	Posiciones de montaje.....	12
3.5	Sentido de giro .....	13
3.6	Condiciones ambientales.....	15
3.7	Otras características del producto.....	16
3.8	Otros documentos.....	16
<b>4</b>	<b>Transporte y almacenamiento.....</b>	<b>17</b>
4.1	Transporte .....	17
4.2	Almacenamiento .....	18
4.2.1	Almacenamiento prolongado .....	18
<b>5</b>	<b>Montaje .....</b>	<b>19</b>
5.1	Productos de limpieza y disolventes .....	19
5.2	Montaje del motor en el reductor.....	20
5.2.1	Pares de vuelco admisibles en la entrada del reductor .....	20
5.2.2	Tolerancias para el motor montado .....	20
5.2.3	Montaje del motor en el reductor con adaptador ME .....	21

5.2.4	Montaje del motor en el reductor con adaptador MQ/MR con acoplamiento de dientes curvos.....	24
5.2.5	Montaje del motor en el reductor con adaptador MQ/MR con acoplamiento enchufable .....	27
5.2.6	Montaje del motor en el reductor con adaptador MB .....	29
5.3	Montaje del eje de salida .....	29
5.3.1	Montaje de elementos de accionamiento en el eje macizo .....	29
5.3.2	Montaje del eje hueco con ranura para chaveta .....	30
5.3.3	Montaje del eje hueco con anillo de contracción.....	32
5.4	Montaje del reductor en la máquina.....	34
5.4.1	Montaje del soporte de par.....	36
5.5	Pares de apriete.....	38
<b>6</b>	<b>Puesta en servicio .....</b>	<b>39</b>
6.1	Antes de la puesta en servicio .....	39
6.2	Durante la puesta en servicio .....	39
<b>7</b>	<b>Conservación.....</b>	<b>40</b>
7.1	Limpieza.....	40
7.2	Inspección.....	40
7.2.1	Realizar el cambio de aceite .....	41
7.3	Subsanación de averías .....	43
7.3.1	Localización de las causas de avería .....	43
7.4	Reparación.....	44
7.5	Asistencia técnica .....	44
<b>8</b>	<b>Desmontaje y eliminación .....</b>	<b>45</b>
8.1	Desmontaje .....	45
8.1.1	Desmontaje del eje hueco con ranura para chaveta .....	45
8.2	Eliminación .....	46

# 1 Información para el usuario

Esta documentación forma parte del producto. Es válida para productos en la versión estándar según el correspondiente catálogo STOBER.

## 1.1 Guardado y difusión

Puesto que esta documentación incluye información importante sobre la manipulación segura y eficiente del producto, es imprescindible que la guarde al lado del producto hasta la eliminación del mismo y que esté disponible en todo momento para el personal cualificado.

En caso de entrega o venta del producto a terceros, también deberá entregar esta documentación.

## 1.2 Idioma original

El idioma original de esta documentación es el alemán, por lo que todas las versiones en otros idiomas derivan de este idioma original.

## 1.3 Convenciones de representación

Con el fin de que pueda asignar rápidamente información especial en esta documentación, este tipo de información se ha resaltado mediante guías de orientación en forma de palabras de señalización.

Las indicaciones de seguridad le advierten sobre peligros especiales al manipular el producto y van acompañados de las correspondientes palabras de señalización que ponen de manifiesto la dimensión del peligro. Además, las indicaciones de advertencia de posibles daños materiales e información útil también se han marcado con palabras de señalización.

---

### ¡ADVERTENCIA!

#### Advertencia

con un triángulo de advertencia significa que puede existir un peligro de muerte considerable,

- en caso de que no se tomen las medidas de precaución citadas.
- 

---

### ¡ATENCIÓN!

#### Atención

con un triángulo de advertencia significa que pueden producirse lesiones físicas leves,

- en caso de que no se tomen las medidas de precaución citadas.
- 

---

### ¡AVISO!

#### Aviso

significa que pueden producirse daños materiales,

- en caso de que no se tomen las medidas de precaución citadas.
- 

---

### Información

Información significa que incluye información importante sobre el producto o que se resalta una parte de la documentación sobre la que debe llamarse especialmente la atención.

---

## Indicaciones de advertencia incorporadas

Las indicaciones de advertencia incorporadas están integradas directamente en las instrucciones de manejo y tienen la siguiente estructura:

**¡PALABRA INDICADORA! Tipo de peligro, su origen y posibles consecuencias en caso de incumplimiento.** Medidas para eliminar el peligro.

Las palabras indicadoras en indicaciones de advertencia incorporadas tienen el mismo significado que en las indicaciones de advertencia usuales descritas anteriormente.

## 1.4 Términos

En este documento se describen tanto reductores STOBBER como componentes de transmisión de motorreductores STOBBER. Para facilitar la comprensión, se emplea el término genérico "accionamientos".

## 1.5 Documentos aplicables

Según la versión, los reductores de STOBBER pueden estar equipados con componentes de accionamiento para los que se aplican documentos independientes. Encontrará estos documentos introduciendo el número de serie del accionamiento en <https://id.stober.com> o escaneando el código QR de la placa de características del accionamiento.

Como alternativa puede consultar los documentos aplicables en <http://www.stoeber.de/es/downloads/>. Introduzca el n.º de id. de la documentación en el campo Buscar...:

Componentes de accionamiento	N.º de id. de las instrucciones de operación
Motor Lean LM	443048_es
Servomotor síncrono EZ	443032_es
Adaptador de motor con freno MB	443287_en
Motores asíncronos	442577_es

## 1.6 Limitación de responsabilidad

Esta documentación se ha elaborado considerando las normas y disposiciones válidas, así como el estado de la técnica.

En caso de daños que se produzcan debido al incumplimiento de la documentación o debido a un uso no adecuado del producto, se extinguirá todo derecho a efectuar reclamaciones de garantía o de responsabilidad. Esto se aplicará sobre todo en caso de daños provocados por modificaciones técnicas individuales del producto o de la planificación de proyecto, y de manejo por parte de personal no cualificado.

## 1.7 Nombres de producto y marcas

En la presente documentación, no se utiliza ninguna identificación especial para los nombres de productos que están registrados como marcas. Deben respetarse los derechos de protección existentes (patentes, marcas comerciales y diseños registrados).

## 1.8 Derechos de autor

Copyright © STOBBER. Todos los derechos reservados.

## 2 Indicaciones de seguridad

El producto descrito en esta documentación puede revestir peligros que pueden evitarse observando las siguientes indicaciones de seguridad básicas, así como las normas y disposiciones técnicas indicadas.

### 2.1 Utilización conforme al uso previsto

Los accionamientos descritos en esta documentación se han previsto para el montaje en máquinas o instalaciones industriales.

Por uso no adecuado se entiende:

- cualquier sobrecarga de los accionamientos;
- el funcionamiento en condiciones ambientales que difieran de la descripción de la documentación técnica correspondiente;
- modificaciones o transformaciones de los accionamientos;
- uso de los accionamientos para un caso de aplicación distinto al establecido en el diseño.

La puesta en servicio de la máquina en la que se montan los accionamientos queda prohibida hasta que se determine que la máquina cumple las leyes y directivas locales. Especialmente debe observarse la Directiva de maquinaria 2006/42/CE en el respectivo ámbito de aplicación.

Queda prohibido el funcionamiento de los accionamientos en zonas con peligro de explosión, siempre que no estén previstos para ello expresamente.

### 2.2 Requisitos que debe cumplir el personal

Todos los trabajos mecánicos, que deben realizarse durante el montaje, la puesta en servicio, el mantenimiento y el desmontaje del producto, solo debe ejecutarlos personal técnico que disponga de la correspondiente formación finalizada en el sector del metal.

Todos los trabajos electrotécnicos, que deben realizarse durante el montaje, la puesta en servicio, el mantenimiento y el desmontaje del producto, solo deben ejecutarlos técnicos electricistas que dispongan de la correspondiente formación finalizada en el sector de la electrotecnia.

Los trabajos durante el transporte, el almacenamiento y la eliminación solo deben ejecutarlos personas debidamente instruidas.

Además, el personal encargado de manipular el producto debe leer atentamente, comprender y observar las disposiciones vigentes, las especificaciones legales, los reglamentos válidos, esta documentación y las indicaciones de seguridad que contiene.

## 2.3 Evitación de daños personales

### 2.3.1 Peligros mecánicos

#### ¡ADVERTENCIA!

##### **¡Movimientos que revisten peligro de piezas de la máquina!**

¡Las piezas móviles de la máquina pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte!

- ✓ Antes de arrancar el accionamiento:
  - Monte todos los dispositivos de protección necesarios para el funcionamiento.
  - Asegúrese de que no haya nadie en la zona de peligro o de que nadie pueda acceder a la misma de forma incontrolada.
  - Salga de la zona de peligro.

#### ¡ADVERTENCIA!

##### **¡Bajada o caída de ejes o ejes verticales sometidos a gravedad tras la desconexión del motor debido a la fuerza de gravedad!**

¡La caída de ejes o ejes verticales sometidos a gravedad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte!

- Tenga en cuenta que el freno de retención del motor no ofrece suficiente seguridad a las personas que se encuentren en la zona de peligro de los ejes o ejes verticales sometidos a gravedad.
- Desplace los ejes o ejes verticales sometidos a gravedad a su posición más baja, bloquéelos o apóyelos mecánicamente antes de que ninguna persona acceda a la zona de peligro.

#### ¡ADVERTENCIA!

##### **¡Las chavetas o elementos de accionamiento no asegurados pueden salir despedidos a causa de la rotación del árbol de accionamiento!**

¡Las piezas metálicas que salen despedidas pueden provocar lesiones graves!

- Monte los elementos de accionamiento previstos de forma correcta o retírelos antes de una secuencia de prueba.

### 2.3.2 Peligros térmicos

#### ¡ATENCIÓN!

##### **¡La superficie del accionamiento puede alcanzar durante el funcionamiento temperaturas de más de 65 °C!**

¡El contacto de la piel con la superficie caliente del accionamiento puede provocar quemaduras cutáneas graves!

- No toque el accionamiento durante el funcionamiento ni inmediatamente después.
- Espere a que el accionamiento se enfríe lo suficiente antes de ejecutar trabajos en el mismo.
- Al trabajar en el accionamiento, utilice guantes de protección.

## 2.4 Evitación de daños materiales


**¡AVISO! ¡Daños en rodamientos y ejes debidos a un montaje inadecuado!** Al montar elementos de la máquina con adaptaciones no utilice a ser posible ningún tipo de fuerza, p. ej. golpes con un martillo en elementos transmisores de la fuerza, ejes, la carcasa del motor o del reductor, sino que debe montarlos según las siguientes instrucciones.

**¡AVISO! ¡Los retenes para ejes pueden dañarse a causa de los disolventes!** Durante la limpieza y el engrase de las superficies sin pintar, evite el contacto de los disolventes con los retenes para ejes.

## 3 Descripción del producto


En este capítulo encontrará información sobre el producto importante para el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Los datos técnicos detallados de su accionamiento se encuentran en la confirmación del pedido. En el catálogo de productos correspondiente encontrará más información de producto y esquemas acotados ([Otros documentos](#) [► 16]). En cuanto a los motores montados, deberá consultar su documentación técnica independiente.

### 3.1 Estructura principal

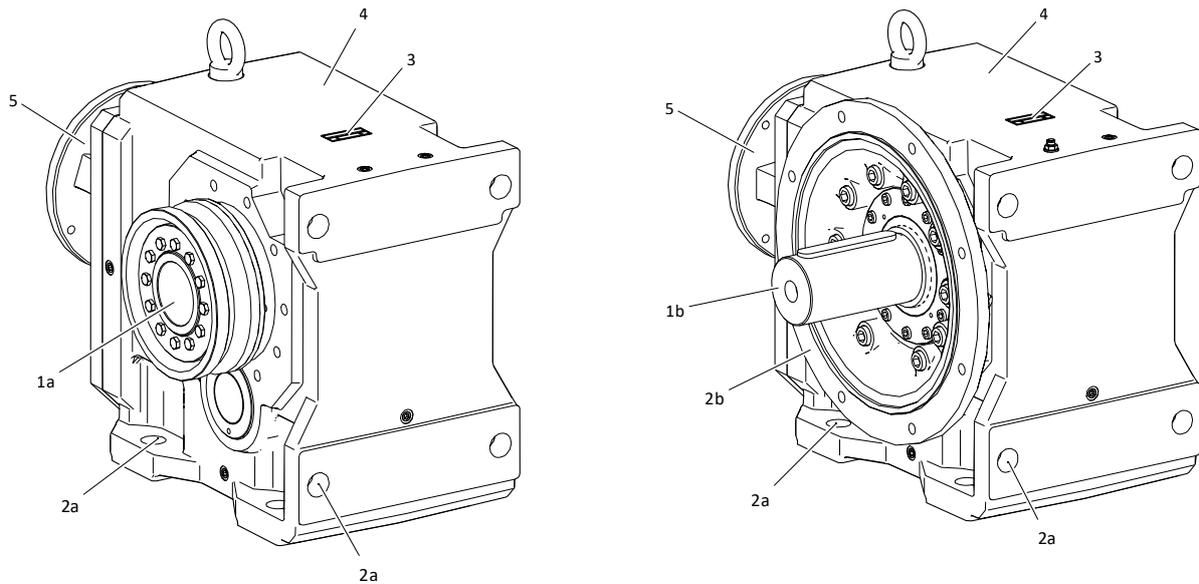

Tab. 1: Estructura principal de un reductor K1013SG (izquierda) y un reductor K1013VNF (derecha)

1a	Eje hueco con anillo de contracción	1b	Eje macizo con chaveta
2a	Fijación de pie	2b	Brida circular
3	Placa de características	4	Carcasa del reductor
5	Adaptador de motor MR		

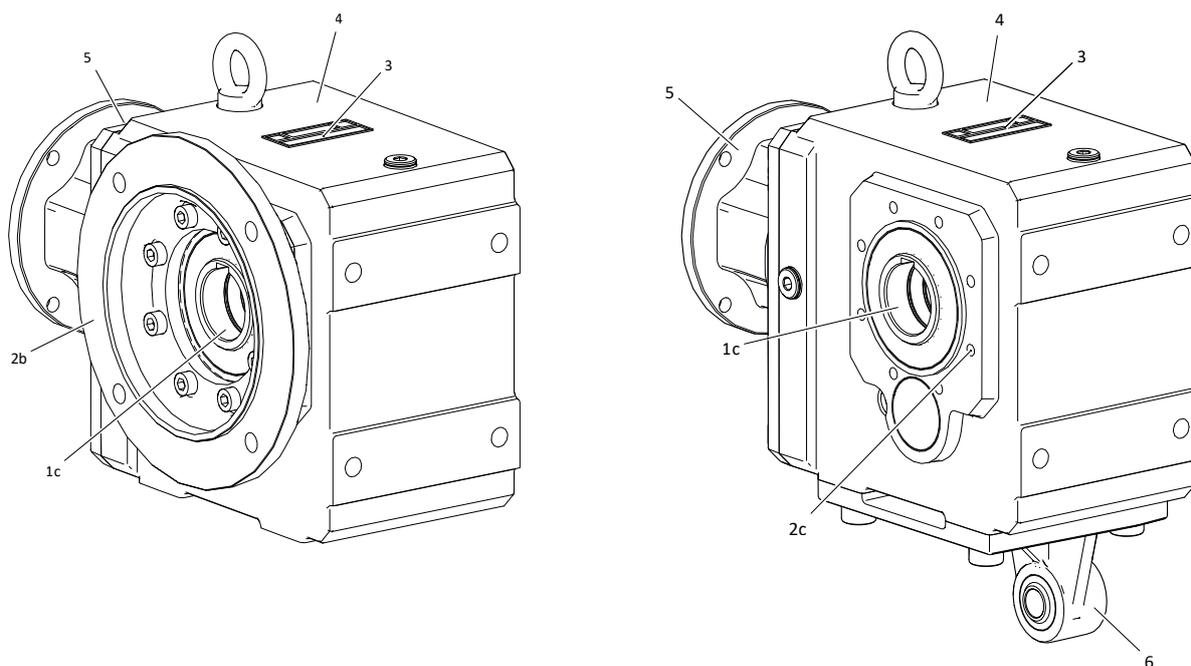

Tab. 2: Estructura principal de un reductor K513AF (izquierda) y un reductor K513AGD (derecha)

1c	Eje hueco	2b	Brida circular
2c	Círculo de agujeros roscados	3	Placa de características
4	Carcasa del reductor	5	Adaptador de motor MR
6	Soporte de par		

## 3.2 Denominación de tipo

Este capítulo contiene información sobre la denominación de tipo y las opciones pertinentes.

### Código de ejemplo

K	4	0	2	A	G	0560	ME20
---	---	---	---	---	---	------	------


### Explicación

Código	Denominación	Versión
K	Tipo	Reductor cónico
4	Tamaño	4 (ejemplo)
0	Generación	Generación 0
1		Generación 1
2	Etapas	2 etapas
3		3 etapas
4		4 etapas
A	Eje	Eje hueco con ranura para chaveta
S		Eje hueco con anillo de contracción
V		Eje macizo

Código	Denominación	Versión
G	Carcasa	Círculo de agujeros roscados
F		Brida circular
NG		Pie + círculo de agujeros roscados
NF		Pie + brida circular
GD		Círculo de agujeros roscados + soporte de par
NGD		Pie + círculo de agujeros roscados + soporte de par
0560	Número característico de reducción (i x 10 redondeado)	i = 55,71 (ejemplo)
ME20	Adaptador de motor	Adaptador de motor ME20 (ejemplo) con acoplamiento EasyAdapt
MQ		Adaptador de motor cuadrado con acoplamiento de dientes curvos o acoplamiento enchufable
MR		Adaptador de motor redondo con acoplamiento de dientes curvos o acoplamiento enchufable
MB		Adaptador de motor ServoStop con freno
EZ	Motor	Servomotor síncrono EZ
LM		Motor Lean LM
IE3D		Motor asíncrono IE3D

### 3.3 Placa de características

En la siguiente figura se explica a modo de ejemplo la placa de características de un reductor.

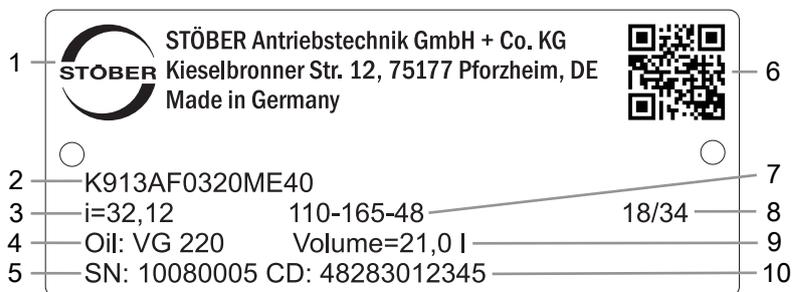

Código	Denominación
1	Denominación del fabricante
2	Denominación de tipo
3	Transmisión del reductor
4	Especificación del lubricante
5	Número de serie del reductor
6	Código QR (enlace a la información de producto)
7	Medida del adaptador de motor (diámetro del borde de ajuste/círculo de agujeros/eje del motor)
8	Fecha de fabricación (año/semana)
9	Cantidad de llenado de lubricante
10	Datos específicos del cliente

### 3.4 Posiciones de montaje

En la tabla siguiente se muestran las posiciones de montaje estándar.

Los números indican los lados del reductor. La posición de montaje se define por medio del lado del reductor que está orientado hacia abajo.

#### Posiciones de montaje de los reductores de tamaño K1 – K4

EL1	EL2	EL3
<p>2 3 6 5 4 1</p>	<p>1 4 6 5 3 2</p>	<p>4 2 6 5 1 3</p>
EL4	EL5	EL6
<p>3 1 6 5 2 4</p>	<p>6 3 1 2 4 5</p>	<p>5 3 2 1 4 6</p>

#### Posiciones de montaje de los reductores de tamaño K5 – K10

EL1	EL2	EL3
<p>2 3 6 5 4 1</p>	<p>1 4 6 5 3 2</p>	<p>4 2 6 5 1 3</p>
EL4	EL5	EL6
<p>3 1 6 5 2 4</p>	<p>6 3 1 2 4 5</p>	<p>5 4 1 2 3 6</p>

En el reductor hay un rótulo adhesivo que especifica la posición de montaje acordada. La flecha en el rótulo adhesivo indica el lado con el que el reductor se tiene que montar hacia abajo.

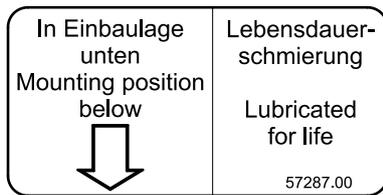


Fig. 1: Rótulo adhesivo para la posición de montaje

### 3.5 Sentido de giro

Eje macizo (V), eje macizo en ambos lados (V), eje hueco con ranura para chaveta (A)













Tipo	Salida en el lado 4	Salida en el lado 3
K102 – K402		
K203 – K403		
K513 – K1013		
K514 – K1014		

Los sentidos de giro indicados también son válidos para los reductores con eje hueco (A), siempre y cuando el lado de conexión del eje de la máquina se corresponda con el lado del eje macizo mostrado.

El sentido de giro en la versión de eje macizo equivale en ambos lados al sentido de giro de la salida en el lado 4.

Las imágenes corresponden a la posición de montaje EL1.

Eje hueco con anillo de contracción (S)

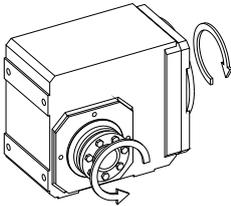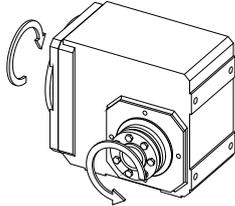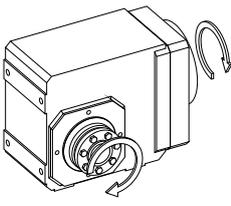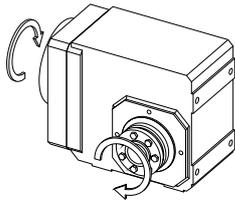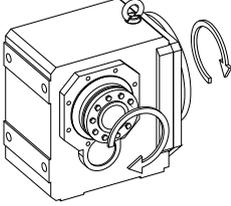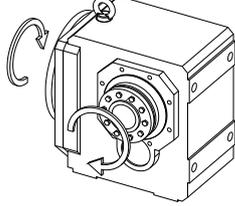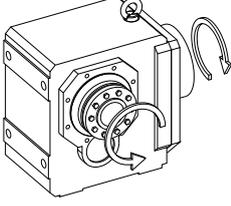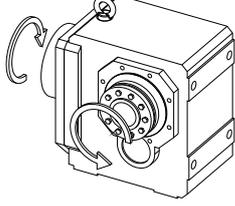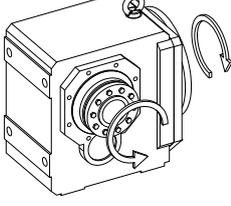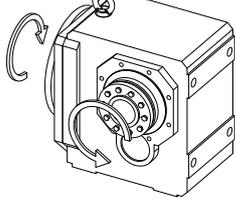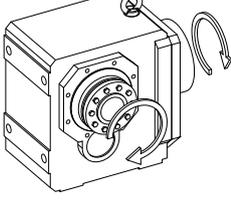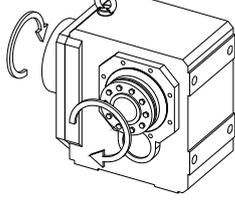Tipo	Anillo de contracción página 4	Anillo de contracción página 3
K102 – K402		
K203 – K403		
K513 – K813		
K514 – K814		
K913 – K1013		
K914 – K1014		

Las imágenes corresponden a la posición de montaje EL1.

## 3.6 Condiciones ambientales

En este capítulo se describen las condiciones ambientales estándar para el transporte, el almacenamiento y el servicio del reductor. Las condiciones ambientales que sean diferentes para ejecuciones especiales se especifican en la confirmación del pedido. Puede encontrar las condiciones ambientales para los motores montados en el reductor en la documentación técnica del motor.

Característica	Descripción
Temperatura ambiente de transporte/almacenamiento	-10 °C a +50 °C
Temperatura ambiente de servicio	0 °C a +40 °C
Altitud de instalación	≤ 1000 m sobre el nivel del mar

### Indicaciones

Para evitar daños por corrosión y daños en los retenes para ejes, proteja el accionamiento frente a las siguientes influencias:

- entornos con aceites, ácidos, gases, vapores, polvos o radiaciones perjudiciales;
- oscilaciones de temperatura extremas en caso de humedad elevada;
- condensación o glaciación;
- fuerte radiación UV (p. ej., radiación solar directa);
- aparición de niebla salina;
- chispas.

En zonas con peligro de explosión solo deben utilizarse reductores en versión a prueba de explosión de conformidad con la Directiva ATEX 2014/34/UE. Para la versión a prueba de explosión se aplica un documento independiente.

## 3.7 Otras características del producto

En la siguiente tabla encontrará otras características de reductores en versión estándar.

Característica	Descripción
Temperatura del reductor máxima admisible (en la superficie del reductor)	≤ 80 °C
Pintura	Negro RAL 9005
Lubricante	Sintético, véase especificación y cantidad en la placa de características
Purga	K1 – K4: sin purga K5 – K10: de acuerdo con la posición de montaje de las válvulas de purga montadas
Peso	Véase la documentación del pedido
Categoría de protección <sup>1</sup>	IP65

## 3.8 Otros documentos

Encontrará más información sobre el producto en <http://www.stoeber.de/es/downloads/>. En el campo Termine di ricerca termino di búsqueda, introduzca el n.º de id. de la documentación.

Combinación de productos	Título del catálogo	N.º de id.
Reductor + adaptador de motor ME/MEL/MF/MFL	Reductores servo	443054_es
Reductor + adaptador de motor con freno MB	Reductores servo con freno ServoStop	443234_en
Reductor + adaptador de motor MQ/MR	Reductores industrial	441834
Reductor + servomotor síncrono EZ	Servomotorreductores síncronos EZ	442437_en
Reductor + Motor Lean LM	Motores Lean	443016_es
Reductor + motor asíncrono IE3D	Motorreductores asíncronos	443136_en
Reductores	Cantidades de llenado de lubricante para reductores	441871

Si tiene alguna pregunta sobre su accionamiento para la que no encuentra respuesta en este documento, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de STOBER ([Asistencia técnica \[▶ 44\]](#)).

<sup>1</sup>Tenga en cuenta la categoría de protección de todos los componentes.

## 4 Transporte y almacenamiento

Los productos STOBBER se embalan con sumo cuidado y se suministran listos para el montaje. El tipo de embalaje depende del tamaño y de la ruta de transporte.

Durante el transporte y el almacenamiento tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Inspeccione el suministro inmediatamente tras su recepción por si presenta daños ocurridos durante el transporte y reclame los posibles daños debidos al transporte inmediatamente. No ponga en servicio los productos dañados.
- Compruebe la integridad de su suministro mediante el albarán de entrega y reclame las piezas que falten al proveedor.
- Transporte y almacene el producto en el embalaje original para protegerlo frente a daños. Retire el embalaje original y las protecciones de transporte poco antes de iniciar el montaje.

### Condiciones ambientales

Encontrará las condiciones ambientales para el transporte y el almacenamiento en el capítulo [Condiciones ambientales](#) [► 15].

## 4.1 Transporte

### ¡ADVERTENCIA!

#### ¡Cargas oscilantes!

¡Las cargas que se suelten y caigan durante el proceso de elevación pueden causar lesiones graves o incluso la muerte!

- Observe las siguientes instrucciones.
- Delimita la zona de peligro y procure que nadie se detenga bajo cargas suspendidas.
- Utilice calzado de seguridad.

Para elevar y transportar el accionamiento se precisan, según el peso, dispositivos elevadores (p. ej., una grúa). El peso de su accionamiento se indica en la documentación de suministro correspondiente.

Proceda según sigue para elevar y transportar el accionamiento:

- Utilice un dispositivo elevador cuya carga portante sea suficiente para el peso del accionamiento.
- Guíe los arneses de bucle directamente alrededor de la carcasa del accionamiento y asegure los arneses de bucle contra deslizamiento.

Para evitar la caída o daños del accionamiento durante el transporte, tenga en cuenta lo siguiente:

- No eleve ni sujete el accionamiento por el eje de salida ni piezas montadas.
- Sujete adicionalmente el motor montado en el reductor procurando que no se produzca ningún tiro oblicuo.

## 4.2 Almacenamiento

Almacene el accionamiento en un entorno seco y sin polvo a una temperatura de almacenamiento entre  $-10\text{ °C}$  hasta  $+50\text{ °C}$  en el embalaje original.

### 4.2.1 Almacenamiento prolongado

En caso de que desee almacenar el accionamiento durante más de 6 meses, tome las siguientes medidas para evitar daños por corrosión:

1. Aplique un producto anticorrosión adecuado sobre las superficies no lacadas, p. ej., extremos de ejes o superficies de contacto de la brida.
2. Llene el reductor por completo con lubricante. Encontrará la especificación de lubricante introduciendo el número de serie del reductor en <https://id.stober.com> o escaneando el código QR de la placa de características del reductor.

Antes de la puesta en servicio del reductor, reduzca la cantidad de llenado de lubricante a la cantidad indicada en la placa de características del reductor.

## 5 Montaje

Este capítulo contiene instrucciones para el montaje profesional de STOBBER accionamientos en versión estándar, así como para evitar daños personales y materiales. Las desviaciones en las versiones específicas para clientes se documentan en los correspondientes documentos de pedido.

Para el montaje y la conexión eléctrica de los motores montados se aplican las especificaciones indicadas en la documentación técnica correspondiente.

Inspeccione si el accionamiento presenta daños debidos al transporte o almacenamiento. Si observa algún daño, no monte el accionamiento y póngase en contacto con el STOBBER.

### 5.1 Productos de limpieza y disolventes

En el momento del suministro, las superficies no pintadas del accionamiento están protegidas con producto anticorrosión. En las superficies de contacto, como los extremos del eje y las superficies de contacto de la brida, debe eliminarse el producto anticorrosión antes del montaje. STOBBER recomienda eliminar la protección anticorrosión con un limpiador en frío adecuado (p. ej., Carlofon Autocleaner), que, al contrario que los disolventes muy líquidos, es prácticamente inodoro y no daña los labios de estanqueidad de los retenes para ejes. Por lo demás, puede utilizar disolventes usuales en el comercio.

Tenga en cuenta también que, para una transmisión del par correcta, todas las superficies que están en contacto entre sí mediante una unión por apriete deben desengrasarse con un limpiador en frío o disolvente. Encontrará más información en los siguientes capítulos.

**¡AVISO! ¡Los retenes para ejes pueden dañarse a causa de los disolventes!** Durante la limpieza y el engrase de las superficies sin pintar, evite el contacto de los disolventes con los retenes para ejes.

## 5.2 Montaje del motor en el reductor

### Información

¡Este capítulo no es relevante STOBER si se está utilizando un motorreductor!

Este capítulo es válido para el montaje de un motor en un STOBER reductor mediante un adaptador de motor. Este suele ser el caso con motores de otros fabricantes.

Para obtener una óptima suavidad de funcionamiento, recomendamos utilizar ejes del motor sin chaveta, ya que las ranuras para chaveta pueden tener un efecto negativo en la suavidad de funcionamiento.

### Información

Para facilitar el montaje del motor en el reductor, monte primero el motor en el reductor y, a continuación, el motorreductor en la máquina.

### 5.2.1 Pares de vuelco admisibles en la entrada del reductor

Si monta un reductor STOBER en posición de montaje horizontal en la máquina, compruebe antes del montaje del correspondiente motor que no se supere el par de vuelco admisible en la entrada del reductor. Encontrará información sobre el par de vuelco admisible en el catálogo de productos correspondiente ([Otros documentos](#) [[▶ 16](#)]).

### 5.2.2 Tolerancias para el motor montado

En este capítulo se describen las tolerancias para motores necesarias para el montaje de un reductor de STOBER con adaptador de motor. Los esquemas de dimensiones del adaptador de motor se encuentran en el catálogo de productos correspondiente ([Otros documentos](#) [[▶ 16](#)]).

#### Tolerancias para ejes según DIN 748-1


Diámetro [mm]	Tolerancia
≤ 50	ISO k6
> 50	ISO m6

#### Tolerancias para diámetros de centrado en la brida del motor según EN 50347

Diámetro de centrado [mm]	Tamaño de la brida [mm]	Tolerancia
≤ 230	65 – 300	ISO j6
> 230	350 – 500	ISO h6

#### Tolerancias para concentricidad, excentricidad y coaxialidad según IEC 60072-1 (normal class)

Símbolos de las fórmulas	Unidad	Explicación
kx	μm	Coaxialidad del centrado de la brida respecto al eje
pl	μm	Excentricidad de la superficie de fijación de la brida respecto al eje
r	μm	Concentricidad del extremo del eje

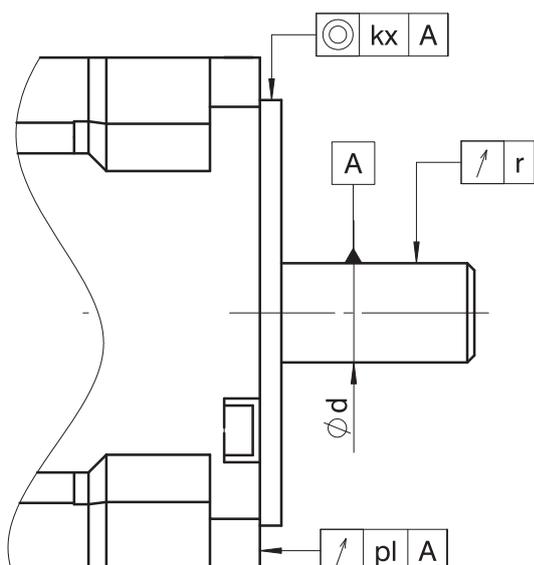

Ød [mm]	r [µm]
$d \leq 10$	30
$10 < d \leq 18$	35
$18 < d \leq 30$	40
$30 < d \leq 50$	50
$50 < d \leq 80$	60

Diámetro de centrado [mm]	Tamaño de la brida	kx [µm]	pl [µm]
50 – 95	65 – 115	80	80
110 – 130	130 – 165	100	100
250 – 450	300 – 500	125	125

### 5.2.3 Montaje del motor en el reductor con adaptador ME

En este capítulo se describe el montaje de un motor en un reductor de STOBBER con adaptador de motor ME.

#### Requisitos

- Las tolerancias de medida del motor se corresponden con los requisitos del capítulo [Tolerancias para el motor montado \[► 20\]](#).
- El par de vuelco admisible en la entrada del reductor no se supera (véase [Pares de vuelco admisibles en la entrada del reductor \[► 20\]](#)).
- Se dispone de 4 tornillos con la clase de resistencia 8.8 para el montaje del motor en el reductor. La profundidad de atornillado mínima para estos tornillos es de 1,6 veces el diámetro nominal del tornillo.
- Las herramientas y los medios auxiliares necesarios están preparados (véase ).
- Debe observarse la información del capítulo [Productos de limpieza y disolventes \[► 19\]](#).

#### Procedimiento

Para evitar desplazamientos inadecuados y el ladeo del eje del motor, STOBBER recomienda montar el motor con el eje del motor en posición vertical hacia abajo en el reductor.

1. Coloque el reductor (5) de forma que el motor pueda montarse en posición vertical. Si es necesario, utilice un dispositivo elevador.
2. Retire la cubierta de transporte del adaptador de motor.
3. Si en el eje del motor se ha montado una chaveta, retírela.
4. Elimine por completo la protección anticorrosión del eje del motor y de las superficies de contacto del motor y del adaptador de motor.
5. Desengrase minuciosamente el taladro interior de la pieza de apriete (15) y, en caso de que la haya, la superficie exterior e interior del casquillo de apriete (6) para el eje del motor.
6. Desenrosque el tornillo de cierre (13).
7. Gire la pieza de apriete de tal modo que el tornillo de apriete (11) se pueda girar a través del taladro para el tornillo de cierre (13), guíe entonces la punta hexagonal (3) a través del taladro e insértela en el hexágono interior del tornillo de apriete.
8. Si se necesita un casquillo de apriete (6), insértelo hasta el tope en el taladro interior de la pieza de apriete (15) y gírelo de tal modo que la ranura del casquillo de apriete converja con la ranura de la pieza de apriete (10).
9. Si fuera necesario, suspenda el motor con un dispositivo elevador en dos puntos de eslingado adecuados de forma que el eje del motor mire hacia abajo en posición vertical.
10. Gire axialmente el motor hacia el reductor de tal modo que las placas de características se encuentren, en la medida de lo posible, en el mismo lado y que puedan leerse incluso después del montaje en la máquina.
11. Si el eje del motor tiene una ranura para chaveta, posicione el eje del motor de tal modo que la ranura para chaveta se encuentre en el lado opuesto de la ranura de la pieza de apriete (10).
12. Los adaptadores de motor MF/MFL montan un acoplamiento de fuelle elástico capaz de adoptar una ligera inclinación mientras la pieza de apriete no está unida al eje del motor. Corrija la inclinación existente de la pieza de apriete antes de insertar el eje del motor.
13. Coloque con cuidado el motor en el adaptador de motor (4) y compruebe que el eje del motor (7) se introduce centrado en la pieza de apriete (15) y no se ladea.
14. Si el eje del motor no se puede insertar en la pieza de apriete, no utilice la fuerza, sino que debe girar el tornillo de apriete (11) con la punta hexagonal (3)  $\frac{1}{4}$  de vuelta en sentido antihorario (la pieza de apriete se ensancha porque el pasador con ranuras (12) retiene la cabeza cilíndrica del tornillo de apriete). El tamaño de la punta hexagonal se encuentra en el rótulo adhesivo (14) y en las siguientes tablas.
15. Si fuera necesario, repita el paso anterior.
16. Las superficies de apoyo de la brida del motor y de la brida del adaptador de motor deben quedar pegadas entre sí sin ranuras. Si no fuera así, no utilice la fuerza y compruebe la medida del motor.
17. Monte el motor con tornillos (9) en el adaptador de motor y apriete los tornillos de forma uniforme con un par de giro ascendente y en cruz. El par de apriete se encuentra en el capítulo [Pares de apriete](#) [► 38].
18. Inserte la llave dinamométrica (2) en la punta hexagonal (3) y apriete el tornillo de apriete (11). Encontrará el par de apriete correspondiente en la siguiente tabla y en el rótulo adhesivo que hay en el adaptador de motor.
19. Si la brida del motor no cubre por completo los taladros u orificios del adaptador de motor, selle los orificios con una masilla de sellado adecuada. De este modo, se mantiene la categoría de protección del reductor, ya que el polvo y el agua no pueden entrar en el interior del adaptador de motor.
20. Cierre el orificio de acceso con el tornillo de cierre (13) enroscándolo hasta que quede al ras de la superficie del adaptador de motor.

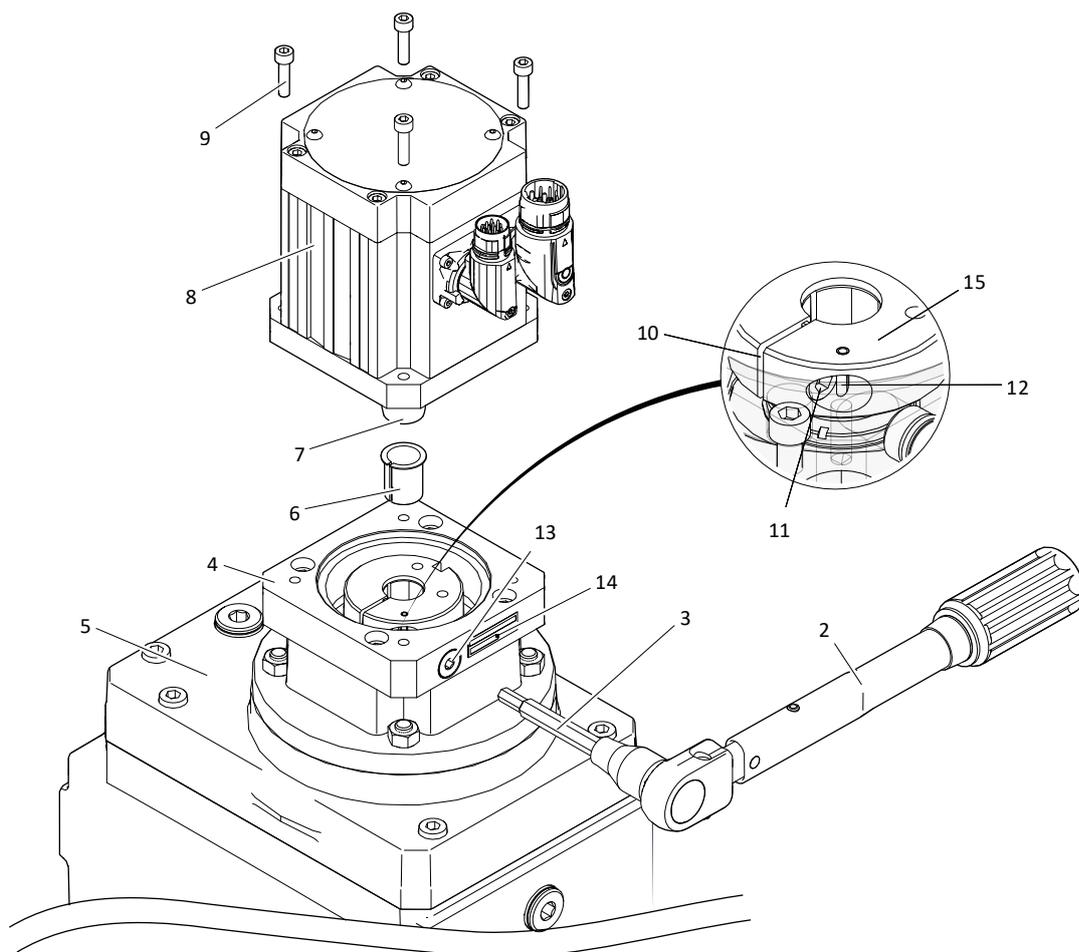


Fig. 2: Montaje de un motor en un reductor K con adaptador de motor ME (ejemplo)

2	Llave dinamométrica	3	Punta hexagonal
4	Adaptador de motor	5	Reductores
6	Casquillo de apriete (si lo hay)	7	Eje del motor
8	Motor	9	Tornillo
10	Ranura de la pieza de apriete	11	Tornillo de apriete
12	Pasador con ranuras	13	Tornillo de cierre
14	Rótulo adhesivo	15	Pieza de apriete

### Pares de apriete para el tornillo de apriete (11)

Los pares de apriete para el tornillo de apriete dependen del tamaño del adaptador ME en la entrada del reductor, así como del diámetro del eje del motor.

Modelo	d2	KS	s	M <sub>A</sub>
	[mm]		[mm]	[Nm]
_ME10	d2≤14	M5	4	5,9
_ME10	14<d2≤19	M6	5	10
_ME20	d2≤19	M6	5	10
_ME20	19<d2≤24	M8	6	25
_ME30	d2≤24	M8	6	25
_ME20	24<d2≤32	M10	8	49
_ME30	24<d2≤38	M10	8	49
_ME40	d2≤38	M10	8	49
_ME40	38<d2≤48	M12	10	85
_ME50	55<d2≤60	M16	14	210

Abreviaturas empleadas:

- KS = diámetro nominal del tornillo de apriete (11)
- M<sub>A</sub> = par de apriete para el tornillo de apriete (11)
- s = tamaño de la punta hexagonal (3)
- d2 = diámetro del eje del motor

### 5.2.4 Montaje del motor en el reductor con adaptador MQ/MR con acoplamiento de dientes curvos



En este capítulo se describe el montaje de un motor con un eje macizo con chaveta en un reductor de STOBBER con adaptador de motor MQ (para brida de motor cuadrada) o MR (para brida de motor redonda) con un acoplamiento de dientes curvos. Dado que los pasos de montaje para los adaptadores de motor MQ y MR son idénticos, en las figuras solo se presenta un tipo de adaptador de motor.

#### Requisitos

- Las tolerancias de medida del motor se corresponden con los requisitos del capítulo [Tolerancias para el motor montado](#) [► 20].
- La chaveta equivale a DIN 6885-1.
- Los rebordes del eje y la superficie de contacto de la brida del motor se encuentran en un plano (véase el siguiente plano seccionado).
- La longitud del eje del motor no supera la medida estipulada en IEC 60072-1 (véase la siguiente tabla y plano seccionado).
- El par de vuelco admisible en la entrada del reductor no se supera (véase [Pares de vuelco admisibles en la entrada del reductor](#) [► 20]).
- Las herramientas y los medios auxiliares necesarios están preparados (véase ).
- Debe observarse la información del capítulo [Productos de limpieza y disolventes](#) [► 19].

## Procedimiento

1. Elimine por completo la protección anticorrosión del eje del motor y de las superficies de contacto del motor y del adaptador de motor.
2. Desengrase minuciosamente el taladro interior del cubo de acoplamiento del lado del motor (3).
3. Ensamble el cubo de acoplamiento del lado del motor (3) en el eje del motor hasta los rebordes del eje. Encontrará los detalles al respecto en el capítulo [Montaje de elementos de accionamiento en el eje macizo \[▶ 29\]](#).
4. Si ha calentado el cubo de acoplamiento para realizar el ensamblaje, espere a que se enfríe.
5. Asegure el cubo de acoplamiento (3) con el pasador roscado (9) y apriételo con el par de apriete indicado en la siguiente tabla.
6. Coloque el reductor (5) de forma que el motor pueda montarse en posición vertical. Si es necesario, utilice un dispositivo elevador.
7. Inserte el manguito de acoplamiento (8) en el cubo de acoplamiento del lado del reductor (7).
8. Si fuera necesario, suspenda el motor con un dispositivo elevador en dos puntos de eslingado adecuados de forma que el eje del motor mire hacia abajo en posición vertical.
9. Gire axialmente el motor hacia el reductor de tal modo que las placas de características se encuentren, en la medida de lo posible, en el mismo lado y que puedan leerse incluso después del montaje en la máquina.
10. Coloque con cuidado el motor en el adaptador de motor de modo que el cubo de acoplamiento del lado del motor (3) se introduzca centrado en el manguito de acoplamiento (8) y los dientes curvos del cubo de acoplamiento entren fácilmente en el dentado interior del manguito de acoplamiento.
11. Las superficies de apoyo de la brida del motor y de la brida del adaptador de motor deben quedar pegadas entre sí sin ranuras. Si no fuera así, no utilice la fuerza y compruebe la medida del motor.
12. Monte el motor con los correspondientes tornillos de fijación (1) de la **clase de resistencia 8.8** en el adaptador de motor. Si los orificios de fijación del adaptador de motor no tienen rosca, utilice las tuercas (5) de la clase de resistencia 8.
13. Apriete los tornillos de fijación con el par de apriete correspondiente (véase el capítulo Pares de apriete).

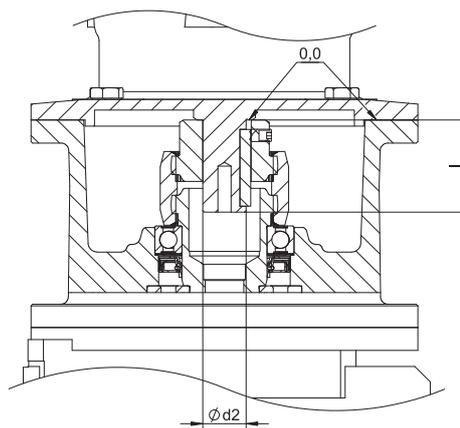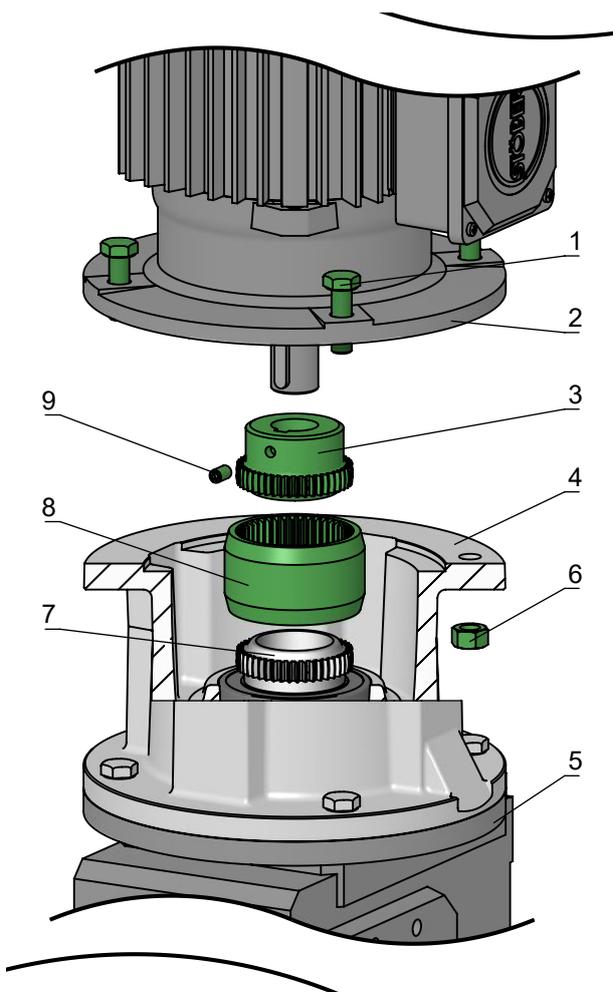

- |   |  |   |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| 1 | Tornillo                                 | 2 | Motor                    |
| 3 | Cubo de acoplamiento (lado del motor)    | 4 | Adaptador de motor       |
| 5 | Tuerca                                   | 6 | Reductores               |
| 7 | Cubo de acoplamiento (lado del reductor) | 8 | Manguito de acoplamiento |
| 9 | Pasador roscado                          |   |                          |

**Cota nominal del extremo del eje según IEC 60072-1**

<b>Diámetro d2 [mm]</b>	11	14	19	24	28	38	42	48	55	60
<b>Longitud l [mm]</b>	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140

**Pares de apriete para pasador roscado (9)**

<b>Tamaño de punta hexagonal [mm]</b>	2,5	4
<b>Par de apriete [Nm]</b>	2	10

## 5.2.5 Montaje del motor en el reductor con adaptador MQ/MR con acoplamiento enchufable

En este capítulo se describe el montaje de un motor con un eje macizo sin chaveta en un reductor de STOBBER con adaptador de motor MQ (para brida de motor cuadrada) o MR (para brida de motor redonda) con un acoplamiento enchufable. Dado que los pasos de montaje para los adaptadores de motor MQ y MR son idénticos, en las figuras solo se presenta un tipo de adaptador de motor.


### Requisitos

- El motor tiene un eje liso.
- Las tolerancias de medida del motor se corresponden con los requisitos del capítulo [Tolerancias para el motor montado \[► 20\]](#).
- El desplazamiento entre los rebordes del eje y la superficie de la brida del motor es  $\leq 0,4$  mm; de lo contrario, la corona dentada se puede tensar axialmente y el acoplamiento enchufable se puede dañar (véase el siguiente plano seccionado).
- En la zona de la brida, ninguna pieza del motor (como tornillos) sobresale por encima de la superficie de la brida.
- El par de vuelco admisible en la entrada del reductor no se supera (véase [Pares de vuelco admisibles en la entrada del reductor \[► 20\]](#)).
- Las herramientas y los medios auxiliares necesarios están preparados (véase ).
- Debe observarse la información del capítulo [Productos de limpieza y disolventes \[► 19\]](#).

### Procedimiento

1. Elimine por completo la protección anticorrosión del eje del motor y de las superficies de contacto del motor y del adaptador de motor.
2. Desengrase minuciosamente el taladro interior del cubo del anillo de apriete (10).
3. Ensamble el cubo del anillo de apriete (10) en el eje del motor hasta los rebordes del eje. Si resulta difícil ensamblar el cubo del anillo de apriete, no utilice la fuerza; caliente el cubo del anillo de apriete a aprox. 70 °C antes de ensamblarlo.
4. Si ha calentado el cubo del anillo de apriete para realizar el ensamblaje, espere a que se enfríe.
5. Apriete progresivamente los tornillos de apriete (3) en forma de cruz, hasta el par de apriete indicado en la tabla siguiente. Según el tamaño de construcción, puede quedar un espacio entre el anillo de apriete y el cubo del anillo, o dicho espacio puede cerrarse completamente.
6. Coloque el reductor de forma que el motor pueda montarse en posición vertical. Si es necesario, utilice un dispositivo elevador. De ser preciso, utilice dispositivos adecuados, como bloques de madera o piezas tubulares, para apuntalar la carcasa del reductor. Asegúrese de que el reductor no esté torcido. El adaptador de motor debe estar orientado hacia arriba de manera precisa.
7. Engrase la corona dentada (8) e insértela en el cubo de acoplamiento del lado del reductor (7).
8. Si fuera necesario, suspenda el motor con un dispositivo elevador en dos puntos de eslingado adecuados de forma que el eje del motor mire hacia abajo en posición vertical.
9. Gire axialmente el motor hacia el reductor de tal modo que las placas de características se encuentren, en la medida de lo posible, en el mismo lado y que puedan leerse incluso después del montaje en la máquina.
10. Coloque con cuidado el motor en el adaptador de motor y asegúrese de que las garras del anillo de apriete del lado del motor (9) se sitúan entre las garras del cubo de acoplamiento del lado del reductor (7) y los dientes de la corona dentada (8).

11. Asegúrese de que, durante el montaje del motor, la corona dentada no esté tensada axialmente, ya que, de lo contrario, el acoplamiento enchufable podría resultar dañado.
12. Las superficies de apoyo de la brida del motor y de la brida del adaptador de motor deben quedar pegadas entre sí sin ranuras. Si no fuera así, no utilice la fuerza y compruebe la medida del motor.
13. Monte el motor con los correspondientes tornillos de fijación (1) de la **clase de resistencia 8.8** en el adaptador de motor. Si los orificios de fijación del adaptador de motor no tienen rosca, utilice las tuercas (5) de la clase de resistencia 8.
14. Apriete los tornillos de fijación con el par de apriete correspondiente (véase el capítulo Pares de apriete).

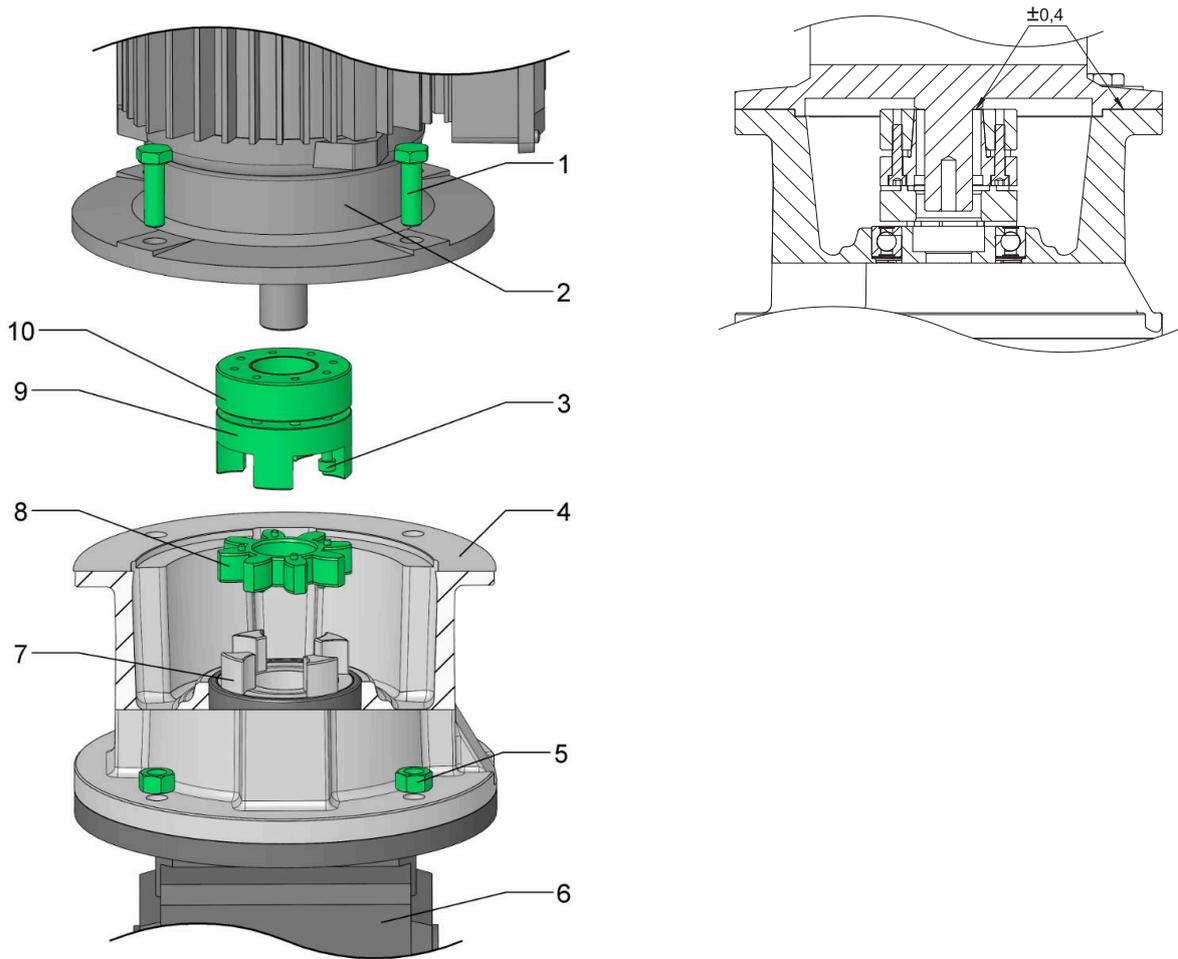

- |   |  |    |                            |
|---|--|----|----------------------------|
| 1 | Tornillo de fijación                     | 2  | Motor                      |
| 3 | Tornillo tensor                          | 4  | Adaptador de motor         |
| 5 | Tuerca                                   | 6  | Reductores                 |
| 7 | Cubo de acoplamiento (lado del reductor) | 8  | Corona dentada             |
| 9 | Anillo de apriete                        | 10 | Cubo del anillo de apriete |

**Pares de apriete para tornillos tensores (3)**

Tamaño del tornillo tensor [mm]	M4	M5	M6	M8
Par de apriete [Nm]	3	5,9	10	36

## 5.2.6 Montaje del motor en el reductor con adaptador MB

El montaje de un motor en un reductor con adaptador de motor con freno MB se describe en un documento independiente (véase [Documentos aplicables \[► 5\]](#)).

## 5.3 Montaje del eje de salida

En este capítulo encontrará información sobre cómo unir correctamente las diferentes versiones del eje de salida del reductor con la máquina de modo que el par de giro se pueda transferir sin problema.

### 5.3.1 Montaje de elementos de accionamiento en el eje macizo

En este capítulo se describe el montaje de elementos de accionamiento, como cubos, poleas, acoplamientos, piñones o ruedas de cadena, en la salida de un reductor con eje macizo y chaveta.

Para montar elementos de accionamiento en un eje macizo sin chaveta, observe la documentación técnica del elemento de accionamiento correspondiente.

**¡AVISO! ¡Daños en los encoders, rodamientos y ejes debidos a un montaje inadecuado!** Básicamente no debe emplear la fuerza al montar elementos de accionamiento con adaptaciones, como golpes con un martillo en los elementos de accionamiento, los ejes o la carcasa del motor o del reductor, sino que debe montarlos según las instrucciones de la documentación.

#### Requisitos

- El elemento de accionamiento no provoca cargas de ejes no admisibles (p. ej., debidas a la sujeción de la correa en una polea). Encontrará información sobre las cargas de ejes admisibles en el catálogo de productos correspondiente (véase [Otros documentos \[► 16\]](#)).
- El elemento de accionamiento está equilibrado.
- La tolerancia del taladro interior del elemento de accionamiento equivale a ISO H7.
- La ranura para chaveta del elemento de accionamiento equivale a DIN 6885-1 (si no se indica lo contrario).
- Debe observarse la información del capítulo [Productos de limpieza y disolventes \[► 19\]](#).
- Se dispone de un dispositivo de extracción adecuado para el elemento de accionamiento (no incluido en el volumen de suministro del reductor).

#### Procedimiento

1. Retire la protección anticorrosión del eje macizo.
2. Desengrase el taladro interior del elemento de accionamiento.
3. Extraiga el elemento de accionamiento con ayuda de un dispositivo de extracción, que se coloca en el orificio de centrado del eje macizo, sobre el eje macizo. Encontrará más información en la siguiente figura y tabla.
4. Si resulta difícil extraer el elemento de accionamiento, no utilice la fuerza, caliéntelo previamente a aprox. 80 °C.
5. Si la longitud del eje macizo es mayor que la longitud del elemento de accionamiento, utilice un espaciador adecuado que debe posicionar entre el disco (1) y el elemento de accionamiento (5).

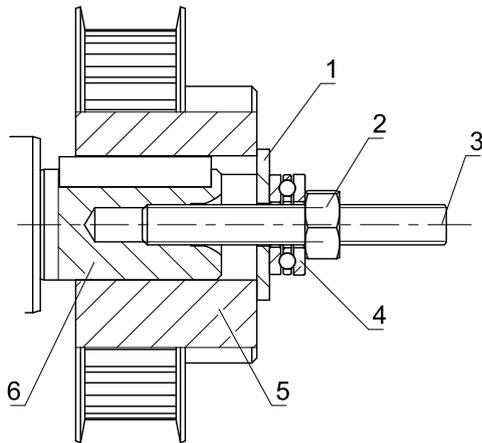


Fig. 3: Dispositivo de extracción para una polea (ejemplo)

- |   |                 |   |                  |
|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | Disco           | 2 | Tuerca           |
| 3 | Pasador roscado | 4 | Rodamiento axial |
| 5 | Polea (ejemplo) | 6 | Eje macizo       |

### 5.3.2 Montaje del eje hueco con ranura para chaveta

En este capítulo se describe el montaje de reductores con eje hueco y ranura para chaveta en un eje de la máquina. El eje hueco incorpora un disco de extracción con rosca interior con cuya ayuda se puede volver a extraer el eje hueco del eje de la máquina.

El taladro interior del eje hueco está dotado de una ranura en forma de espiral. A través de ella se distribuye la grasa de montaje en el taladro interior del eje hueco, facilitando su montaje y desmontaje.

#### Medios auxiliares

- Tornillo de cabeza cilíndrica para ensamblar el eje hueco (tamaño de la rosca según la tabla siguiente)
- Arandela plana
- Grasa para máquinas

#### Requisitos

- Debe observarse la información del capítulo [Productos de limpieza y disolventes \[► 19\]](#).
- Las medidas del eje de la máquina y de la chaveta coinciden con las siguientes especificaciones.

Ødh [mm]	16 <sup>H7</sup>	20 <sup>H7</sup>	25 <sup>H7</sup>	30 <sup>H7</sup>	35 <sup>H7</sup>	40 <sup>H7</sup>	50 <sup>H7</sup>	60 <sup>H7</sup>	70 <sup>H7</sup>	90 <sup>H7</sup>	100 <sup>H7</sup>
dm <sub>tol</sub>	ISO k6	ISO k6	ISO k6	ISO k6	ISO k6	ISO k6	ISO k6	ISO m6	ISO m6	ISO m6	ISO m6
sm	M5	M6	M10	M10	M12	M16	M16	M20	M20	M24	M24
lm <sub>min</sub> [mm]	35,2	44	55	66	77	88	110	132	154	176	220
lpm <sub>min</sub> [mm]	32	40	50	60	70	80	100	120	140	180	200
pm <sub>norm</sub>	DIN 6885-1	DIN 6885-1	DIN 6885-1	DIN 6885-1 <sup>2</sup>	DIN 6885-1						


Tab. 3: Especificaciones para el eje de la máquina y la chaveta

<sup>2</sup>(con K1 DIN 6885-3)

Medida	Explicación
$\varnothing dh$	Diámetro interior del eje hueco
sm	Diámetro del orificio roscado en el eje de la máquina
$l_{m_{min}}$	Longitud mínima del eje de la máquina
$l_{pm_{min}}$	Longitud mínima de la chaveta en el eje de la máquina
$dm_{tol}$	Tolerancia de diámetro del eje de la máquina según DIN 748-1
$pm_{norm}$	Norma que debe cumplir la chaveta

### Procedimiento

1. Retire las cubiertas que haya en el eje hueco.
2. Elimine la protección anticorrosión del eje de la máquina, del taladro interior del eje hueco y de otras superficies de contacto.
3. Aplique grasa de montaje al eje de la máquina (1) y distribúyala de manera homogénea.
4. Ensamble el reductor en el eje de la máquina con ayuda del tornillo de cabeza cilíndrica (4) y de la arandela (5) hasta el tope formado por los rebordes del eje de la máquina, el disco de extracción o la brida del reductor.
5. Retire el tornillo de cabeza cilíndrica (4) y la arandela (5).
6. Si el par de giro del reductor es amortiguado a través de un soporte de par, asegure axialmente la unión del eje con un tornillo adecuado.

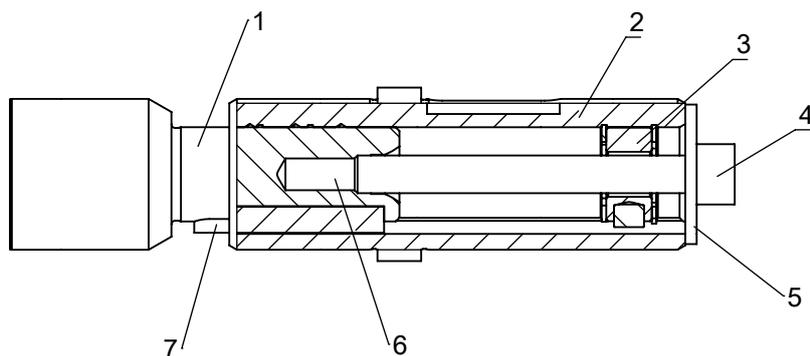

- |   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | Eje de la máquina   | 2 | Eje hueco           |
| 3 | Disco de extracción | 4 | Tornillo cilíndrico |
| 5 | Disco               | 6 | Taladro roscado     |
| 7 | Chaveta             |   |                     |

### 5.3.3 Montaje del eje hueco con anillo de contracción

En este capítulo se describe el montaje de reductores con eje hueco y anillo de contracción en un eje de la máquina.

#### Requisitos

- El material del eje de la máquina tiene una presión de contacto admisible  $p \geq 325 \text{ N/mm}^2$ . Este valor es válido para ejes macizos. Si el eje de la máquina es un eje hueco, consulte a STÖBER para evitar la deformación del eje de la máquina causada por el anillo de contracción.
- Debe observarse la información del capítulo [Productos de limpieza y disolventes \[► 19\]](#).
- La tolerancia de ajuste del eje de la máquina coincide con la siguiente tabla.


#### Tolerancia de ajuste del eje de la máquina

Øds [mm]	Tolerancia
ds ≤ 50	ISO h9
ds > 50	ISO h6

#### Procedimiento

**¡AVISO! ¡Daños materiales!** Apriete los tornillos tensores del anillo de contracción solo después de haber ensamblado el reductor en el eje de la máquina, ya que, de lo contrario, el eje hueco se puede deformar plásticamente.

1. Retire las caperuzas de cierre y las tapas del eje hueco y del anillo de contracción.
2. Elimine la protección anticorrosión del eje de la máquina (2), del orificio del eje hueco (3) y del anillo de contracción (4) y de otras superficies de contacto.
3. Desengrase minuciosamente el eje de la máquina en la zona de prensado del anillo de contracción 7 y el eje hueco por dentro y por fuera en la zona de prensado 8 para que el par de giro se pueda transferir por completo.
4. Aplique grasa de montaje al eje de la máquina en la zona de contacto 6 con la toma.
5. Inserte el reductor con el eje hueco en el eje de la máquina.
6. Si el eje hueco está ranurado en la zona de prensado del anillo de contracción, posicione el anillo de contracción a una distancia  $f_s$  del extremo del eje hueco (véase la siguiente figura y la tabla). De lo contrario, posicione el anillo de contracción haciendo tope con el collar del eje hueco.
7. Apriete homogéneamente los tornillos tensores del anillo de contracción por orden (no en cruz) en varias pasadas (1/4 de vuelta en cada pasada) hasta alcanzar el par de apriete indicado (véase la tabla siguiente). Al apretar los tornillos tensores, asegúrese de que las arandelas tensoras de los anillos de contracción permanecen en posición planoparalela entre sí y no se tocan.

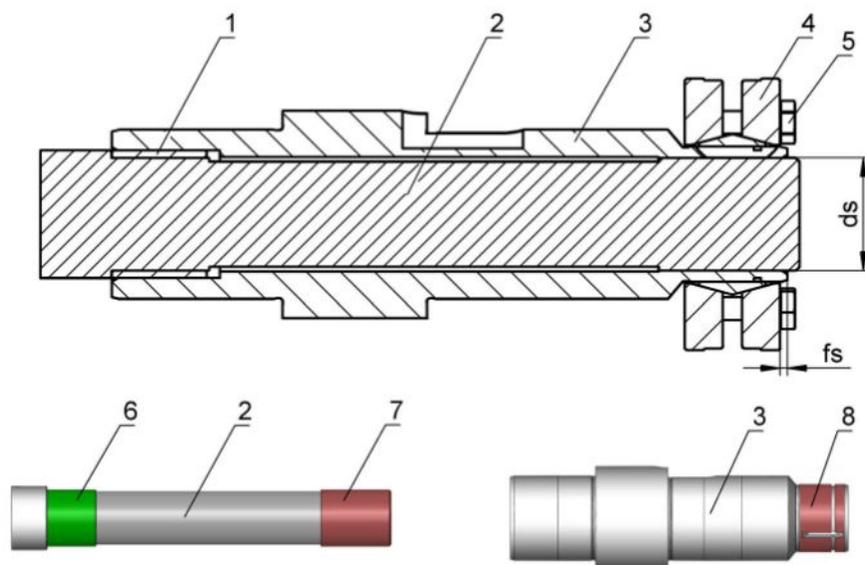

1	Toma	2	Eje de la máquina
3	Eje hueco	4	Anillo de contracción
5	Tornillo tensor	6	Superficie engrasada
7	Superficie sin grasa	8	Superficie sin grasa por fuera y por dentro

#### Información sobre el montaje del anillo de contracción

Tipo de reductor	ds [mm]	fs	$M_A$ [Nm]	Ancho de llave [mm]
K1	25	3	5	8
K2	30	3	12	10
K3	35	3	12	10
K4	40	3	12	10
K5	50	4	12	10
K6	50	4	12	10
K7	60	–	30	13
K8	70	–	35	13
K9	90	–	59	16
K10	100	–	69	16

Abreviaturas empleadas:

- ds = diámetro interior del anillo de contracción
- fs = distancia entre el extremo del eje hueco y el anillo de contracción
- $M_A$  = par de apriete de los tornillos tensores

La tabla contiene los pares de apriete para ejes huecos estándar. Para las versiones específicas de clientes deben emplearse los pares de apriete que aparecen en el anillo de contracción empleado.

## 5.4 Montaje del reductor en la máquina


En función de la versión, el reductor K se monta en la máquina sobre el círculo de agujeros roscados, la brida de salida o los faldones. En aquellas aplicaciones en las que el reductor con eje hueco se ensambla en el eje de la máquina, el par de reacción puede amortiguarse con un soporte de par. El montaje del soporte de par se describe en un capítulo aparte.

### Requisitos

- La estructura de conexión para el accionamiento en la máquina se ha diseñado según el peso, el par de giro y teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre el accionamiento.
- La estructura de conexión es plana, resistente a la torsión y amortigua las vibraciones. La diferencia de perpendicularidad de la superficie de contacto de la brida de la estructura de conexión respecto del eje del árbol del reductor no supera los 0,03 mm por 100 mm.
- La carcasa del reductor se conecta a tierra a través de la estructura de conexión o del motor montado.
- El diámetro de centraje de la estructura de conexión muestra la tolerancia ISO H7.
- Se garantiza una ventilación suficiente del accionamiento montado.

### Procedimiento

1. Elimine la protección anticorrosión de las superficies de contacto del círculo de agujeros roscados/de la brida de salida/de los faldones y de la estructura de conexión.
2. En el caso de un reductor con eje macizo, monte los elementos de accionamiento estipulados en el eje macizo (véase [Montaje de elementos de accionamiento en el eje macizo \[▶ 29\]](#)).
3. Coloque el reductor en el lugar de montaje en la máquina. Si es necesario, utilice un dispositivo elevador.
4. Posicione el reductor en la posición de montaje definida.
5. En caso de reductor con eje hueco y ranura para chaveta, monte el eje hueco en el eje de la máquina (véase [Montaje del eje hueco con ranura para chaveta \[▶ 30\]](#)).
6. En caso de reductor con eje hueco y anillo de contracción, monte el eje hueco en el eje de la máquina (véase [Montaje del eje hueco con anillo de contracción \[▶ 32\]](#)) pero no apriete aún los tornillos tensores del anillo de contracción.
7. Centre el reductor en la estructura de conexión mediante el borde de ajuste de la carcasa del reductor o de la brida de salida.
8. Monte el reductor con tornillos en la estructura de conexión. La información sobre los tornillos se encuentra en la siguiente tabla.
9. Si monta el reductor también sobre los faldones, asegúrese de que los faldones no se tensen contra la superficie de montaje de la carcasa o la brida de salida.
10. Apriete los tornillos de forma uniforme en varias pasadas con un par de giro ascendente y en cruz. Los pares de apriete se encuentran en el capítulo [Pares de apriete \[▶ 38\]](#).
11. Apriete los tornillos tensores del reductor con eje hueco y anillo de contracción (véase [Montaje del eje hueco con anillo de contracción \[▶ 32\]](#)).

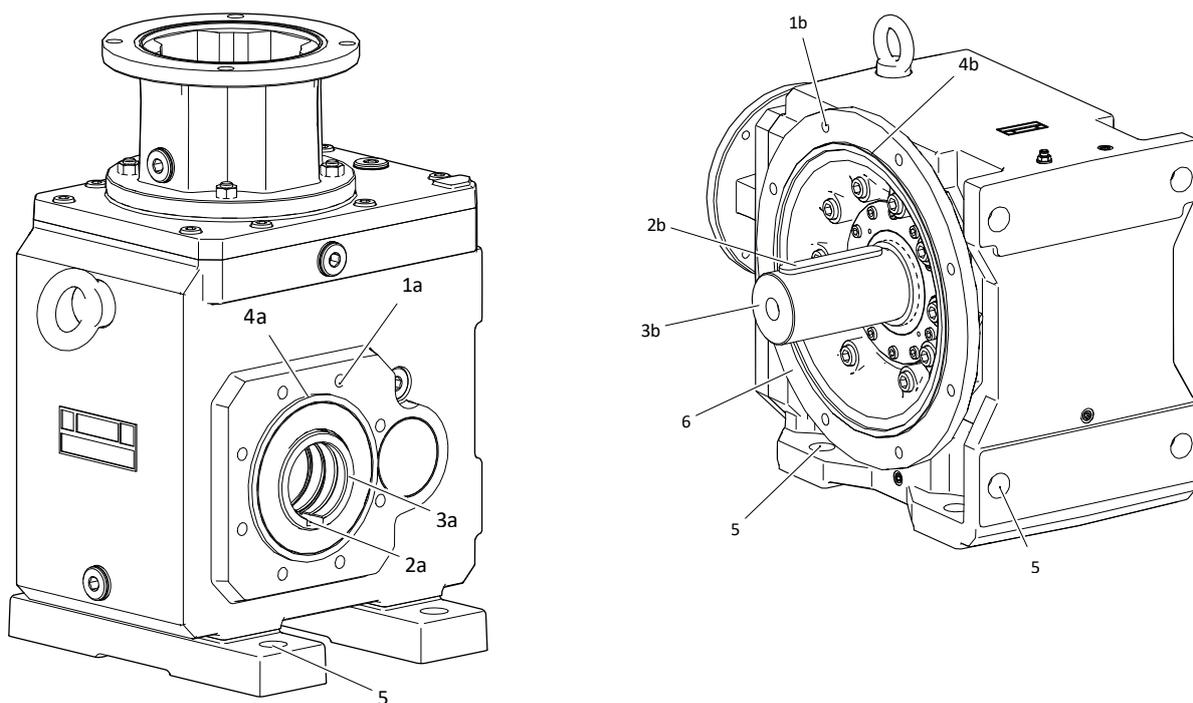

Tab. 4: Montaje del reductor en la máquina tomando como ejemplo el K513\_AF (izquierda) y un reductor K 1013\_VNF (derecha)

1a	Taladro roscado en la carcasa	1b	Orificio de la brida de salida
2a	Ranura para chaveta del eje hueco	2b	Chaveta
3a	Eje hueco	3b	Eje macizo
4a	Borde de ajuste de la carcasa	4b	Borde de ajuste de la brida de salida
5	Orificio del faldón	6	Brida de salida

Tipo de reductor	Número de tornillos	Tamaño de los tornillos	Profundidad de atornillado mín. [mm]	Clase de resistencia
K1_G	4	M8	12	10.9
K2_G	4	M8	12	10.9
K3_G	4	M8	12	10.9
K4_G	4	M10	15	10.9
K5_G	8	M10	15	10.9
K6_G	8	M10	15	10.9
K7_G	8	M12	18	10.9
K8_G	12	M12	18	10.9
K9_G	8	M16	24	10.9
K10_G	10	M20	30	10.9
K1_D	4	M8	–	8.8
K2_D	4	M8	–	8.8
K3_D	4	M8	–	8.8
K4_D	4	M8	–	8.8
K5_D	4	M12	–	8.8
K6_D	4	M12	–	8.8

Tipo de reductor	Número de tornillos	Tamaño de los tornillos	Profundidad de atornillado mín. [mm]	Clase de resistencia
K7_D	4	M16	–	8.8
K8_D	4	M16	–	8.8
K9_D	8	M16	–	8.8
K10_D	8	M16	–	8.8
K1_N	4	M8	–	8.8
K2_N	4	M10	–	8.8
K3_N	4	M10	–	8.8
K4_N	4	M12	–	8.8
K5_N	4	M16	–	8.8
K6_N	4	M16	–	8.8
K7_N	4	M20	–	8.8
K8_N	4	M24	–	8.8
K9_N	4	M30	–	8.8
K10_N	4	M36	–	8.8

Tab. 5: Información sobre los tornillos para el montaje de la carcasa del reductor en la máquina

### 5.4.1 Montaje del soporte de par

En reductores con eje hueco que se ensamblan en el eje de la máquina, el soporte de par amortigua el par de reacción. El soporte de par se puede montar en diferentes lados del reductor o en diferentes posiciones.

#### Requisitos

- Ha montado el eje hueco en el eje de la máquina.
- Ha montado el reductor en la máquina de tal modo que el peso del reductor se sostiene a través del círculo de agujeros roscados, la brida de salida o el faldón.

#### Procedimiento

Tenga en cuenta lo siguiente durante el montaje del soporte de par:

- Monte el soporte de par de modo que la toma (13) del soporte de par se sitúe en el lado en el que se acopla el eje de la máquina (7). Se evitan así esfuerzos de flexión adicionales.
- Monte la toma del soporte de par con un apoyo en ambos lados, ya que, de lo contrario, se sobrecargará durante el funcionamiento.
- Monte el soporte de par sin tensiones para no cargar adicionalmente el reductor.
- Evite el contacto de la toma con disolventes, aceites y grasas, ya que podría resultar dañado.

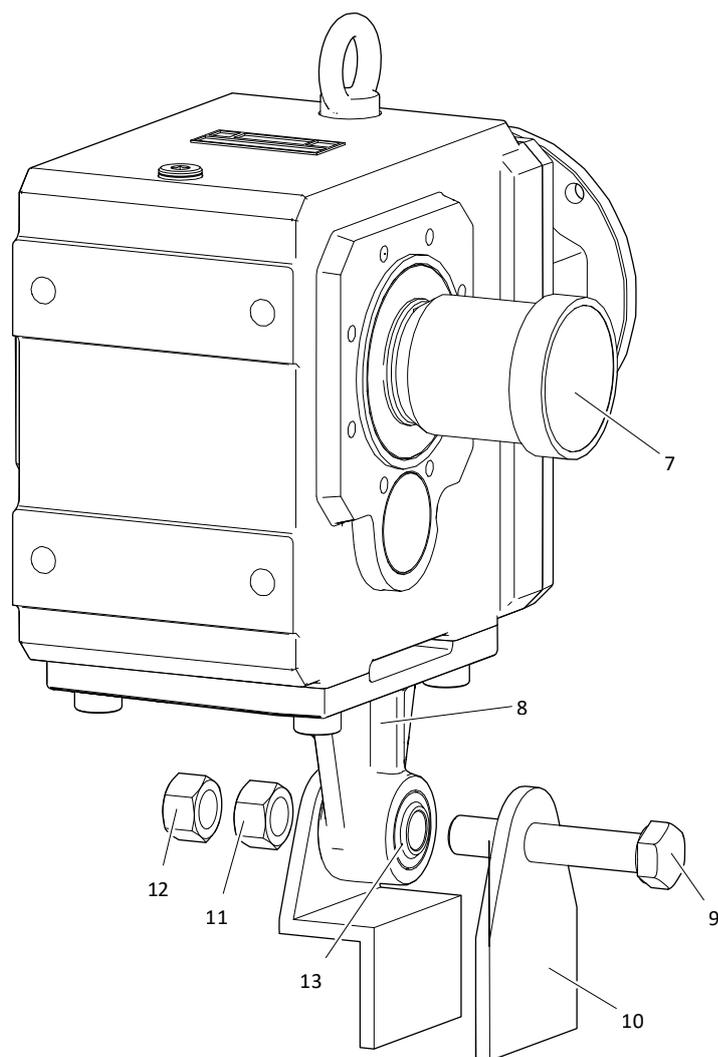


Fig. 4: Montaje de un reductor K513\_AGD (ejemplo)

7	Eje de la máquina <sup>1</sup>	8	Soporte de par
9	Tornillo hexagonal <sup>1</sup>	10	Apoyo <sup>1</sup>
11	Tuerca hexagonal <sup>1</sup>	12	Contratuerca <sup>1</sup>
13	Toma		

<sup>1</sup> Estos elementos de montaje no se incluyen en el volumen de suministro del reductor.

## 5.5 Pares de apriete

Tenga en cuenta que deben aplicarse los siguientes pares de apriete para tornillos que se utilizaron para el montaje del motor en el reductor o del reductor en la máquina. Para acoplamientos de compresión, tornillos tensores de anillos de contracción y otros elementos de unión se aplican otros pares de apriete que se indican en el correspondiente contexto.

Rosca	Par de apriete $M_A$ [Nm]		
	Clase de resistencia 8.8	Clase de resistencia 10.9	Clase de resistencia 12.9
M4	3,3	4,8	5,6
M5	6,5	9,5	11,2
M6	11,3	16,5	19,3
M8	27,3	40,1	46,9
M10	54	79	93
M12	93	137	160
M14	148	218	255
M16	230	338	395
M18	329	469	549
M20	464	661	773
M22	634	904	1057
M24	798	1136	1329
M27	1176	1674	1959
M30	1597	2274	2662
M36	2778	3957	4631

Tab. 6: Pares de apriete para tornillos con rosca de regulación métrica según DIN 13-1 (coeficiente de fricción  $\mu_{ges} = 0,14$ ).

## 6 Puesta en servicio

### 6.1 Antes de la puesta en servicio

**¡ADVERTENCIA! ¡Las piezas móviles de la máquina pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Antes de ejecutar trabajos, desconecte la máquina mediante el interruptor principal y asegure el interruptor principal contra reconexión.

Asegúrese de que antes de la puesta en servicio del accionamiento se cumplen los siguientes requisitos:

- el accionamiento no está dañado;
- el montaje mecánico y la conexión eléctrica del accionamiento han finalizado;
- el accionamiento no está bloqueado;
- para una prueba de servicio sin elementos de accionamiento se han asegurado las chavetas existentes para que no salgan disparadas;
- todos los dispositivos de protección están montados correctamente;
- todos los dispositivos de control están activados;
- el regulador de accionamiento está ajustado de tal modo que el motor impide la sobrecarga del reductor en lo que respecta al par de giro admisible;
- se cumplen las condiciones ambientales (véase [Condiciones ambientales](#) [▶ 15]).

### 6.2 Durante la puesta en servicio

**¡ADVERTENCIA! ¡Las piezas móviles de la máquina pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Asegúrese de que no haya nadie en la zona de peligro o de que nadie pueda acceder a la misma de forma incontrolada.

**¡ADVERTENCIA! ¡La caída de ejes o ejes verticales que funcionan por gravedad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Desplace los ejes o ejes verticales que funcionan por gravedad a su posición inferior, bloquéelos o apóyelos mecánicamente antes de acceder a la zona de peligro.

**¡ADVERTENCIA! Si separa conectores con el motor en funcionamiento pueden producirse arcos eléctricos que provoquen lesiones graves o mortales.** Separe o una los conectores solo cuando el motor no esté bajo tensión.

**¡ADVERTENCIA! ¡Las piezas metálicas que salen despedidas pueden provocar lesiones graves!** Monte los elementos transmisores de la fuerza previstos de forma correcta o retire la chaveta antes de una secuencia de prueba.

**¡ATENCIÓN! ¡La superficie del accionamiento puede alcanzar durante el funcionamiento temperaturas de más de 65 °C!** Deje que el accionamiento se enfríe lo suficiente antes de trabajar en él. Utilice guantes.

Durante la puesta en servicio, compruebe lo siguiente:

- Los frenos existentes se sueltan antes de la marcha inicial del accionamiento.
- El sentido de giro del accionamiento es correcto.
- Durante el funcionamiento del accionamiento no se produce sobrecarga, fluctuaciones no deseadas de las revoluciones, ruidos no deseados ni oscilaciones.

En caso de fallos, consulte el capítulo [Localización de las causas de avería](#) [▶ 43].

#### Medición de la temperatura de superficie

Para un funcionamiento correcto se debe garantizar que la temperatura de superficie del reductor no supere el valor máximo permitido. Para ello, realice mediciones con un termómetro de uso común. Mida la temperatura de superficie en la transición entre el reductor y el adaptador de motor o entre el reductor y el motor.

La temperatura de superficie máxima se alcanza, según el nivel de utilización del accionamiento, en aprox. 3 horas y no debe superar el valor máximo de 90 °C con la temperatura ambiente más alta. En caso de superarse el valor máximo, detenga de inmediato el accionamiento y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de STÖBER.

# 7 Conservación

## 7.1 Limpieza

Si la superficie del accionamiento está sucia, ya no será posible una disipación de calor suficiente a través del aire ambiente. Como consecuencia se pueden alcanzar temperaturas de servicio demasiado elevadas e inadmisibles que reducirían el efecto del lubricante y acelerarían su envejecimiento. Esto afectaría negativamente a la vida útil del accionamiento. Además, la protección térmica del devanado puede forzar una desconexión del accionamiento incluso antes de que el accionamiento haya alcanzado sus datos nominales.

Determine el intervalo de limpieza según las condiciones de servicio que cabe esperar, aunque como máximo cada 12 meses. Limpie el accionamiento según las siguientes instrucciones.

**¡ADVERTENCIA! ¡Las piezas móviles de la máquina pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Antes de ejecutar trabajos, desconecte la máquina mediante el interruptor principal y asegure el interruptor principal contra reconexión.

**¡ADVERTENCIA! ¡La caída de ejes o ejes verticales que funcionan por gravedad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Desplace los ejes o ejes verticales que funcionan por gravedad a su posición inferior, bloquéelos o apóyelos mecánicamente antes de acceder a la zona de peligro.

**¡ATENCIÓN! ¡La superficie del accionamiento puede alcanzar durante el funcionamiento temperaturas de más de 65 °C!** Deje que el accionamiento se enfríe lo suficiente antes de trabajar en él. Utilice guantes.

**¡AVISO! ¡Una limpieza inadecuada puede dañar el reductor/motorreductor!** Para limpiar el reductor/motorreductor, no utilice chorros de vapor, limpiadores a alta presión ni aire comprimido, porque podría penetrar agua y suciedad a través de las juntas en el interior del reductor/motorreductor y dañarlo. Tampoco utilice disolventes, ya que podrían dañar las juntas y la placa de características. Respete las siguientes instrucciones.

- Elimine el polvo y las virutas con un aspirador industrial adecuado.
- Elimine la suciedad de la superficie del accionamiento con un limpiador industrial adecuado.

## 7.2 Inspección

Realice inspecciones periódicas en el reductor según las siguientes indicaciones. Realice la inspección del motor montado según la documentación del fabricante del motor.

**¡ADVERTENCIA! ¡Las piezas móviles de la máquina pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Antes de ejecutar trabajos, desconecte la máquina mediante el interruptor principal y asegure el interruptor principal contra reconexión.

**¡ADVERTENCIA! ¡La caída de ejes o ejes verticales que funcionan por gravedad puede provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Desplace los ejes o ejes verticales que funcionan por gravedad a su posición inferior, bloquéelos o apóyelos mecánicamente antes de acceder a la zona de peligro.

**¡ATENCIÓN! ¡La superficie del accionamiento puede alcanzar durante el funcionamiento temperaturas de más de 65 °C!** Deje que el accionamiento se enfríe lo suficiente antes de trabajar en él. Utilice guantes.

Intervalo	Actividad
Cada 3000 horas de servicio o cada 6 meses	Comprobar si los retenes para ejes presentan daños externos o fugas
Anualmente	Comprobar si la pintura presenta daños y retocar si fuera necesario
	Comprobar los pares de apriete de las uniones atornilladas entre el reductor/la máquina y entre el árbol del reductor/los elementos de accionamiento (véase el capítulo <a href="#">Pares de apriete [▶ 38]</a> )
Cada 10 000 horas de servicio	Realizar el cambio de aceite de los reductores K5 – K10 (véase el capítulo <a href="#">Realizar el cambio de aceite [▶ 41]</a> )

## 7.2.1 Realizar el cambio de aceite

En este capítulo encontrará información sobre el cambio de aceite en los reductores K5 – K10. Los reductores K1 – K4 están lubricados de por vida y no requieren cambio de aceite.

Los reductores se entregan de fábrica llenos de aceite para engranajes sintético. La cantidad de llenado de aceite depende de la posición de montaje del reductor.

La especificación y la cantidad de llenado de aceite para engranajes se indican en la placa de características del reductor y en la documentación (véase el capítulo [Otros documentos \[▶ 16\]](#)).

En función de la posición de montaje del reductor, las conexiones de llenado y vaciado se encuentran en diferentes lados del reductor. Encontrará más información al respecto en las siguientes figuras.


Para el cambio de aceite necesita los siguientes medios auxiliares:

- Un recipiente colector suficientemente grande para el aceite usado
- Guantes de goma y gafas de protección con protección lateral
- Llave Allen
- Llave inglesa

El cambio de aceite se ejecuta según sigue:

1. Si el reductor ha estado funcionando justo antes, espere a que se enfríe.
2. Desconecte los accionamientos de la máquina de la tensión y asegúrelos contra una conexión accidental.
3. Utilice guantes de goma y unas gafas de protección con protección lateral.
4. Asegúrese de que puede accederse a las conexiones de llenado y vaciado del reductor (véanse las figuras siguientes).
5. Coloque el recipiente colector debajo de la conexión de vaciado.
6. Desenrosque despacio el tornillo de cierre en la conexión de vaciado con una llave Allen.
7. Desenrosque la válvula de purga en la conexión de llenado con una llave de boca y espere hasta que el aceite usado haya salido completamente del reductor.
8. Cierre la conexión de vaciado y retire el recipiente colector.
9. Llene el reductor a través de la conexión de llenado con la cantidad de aceite y la especificación de aceite indicadas en la placa de características.
10. Cierre la conexión de llenado.
11. Elimine el aceite usado correctamente.


**Conexiones de llenado y vaciado en reductores K513 – K1013**

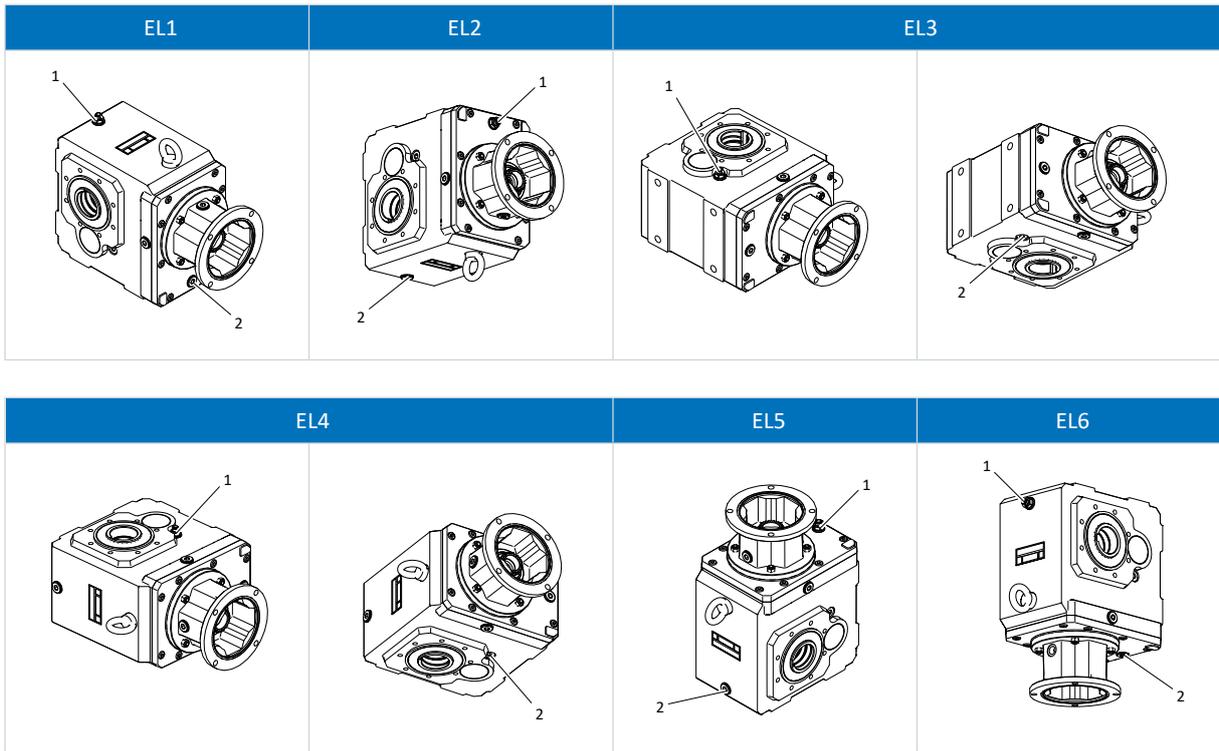

1 Válvula de purga (conexión de llenado)

2 Tornillo de cierre (conexión de vaciado)

**Conexiones de llenado y vaciado en reductores K514 – K1014**

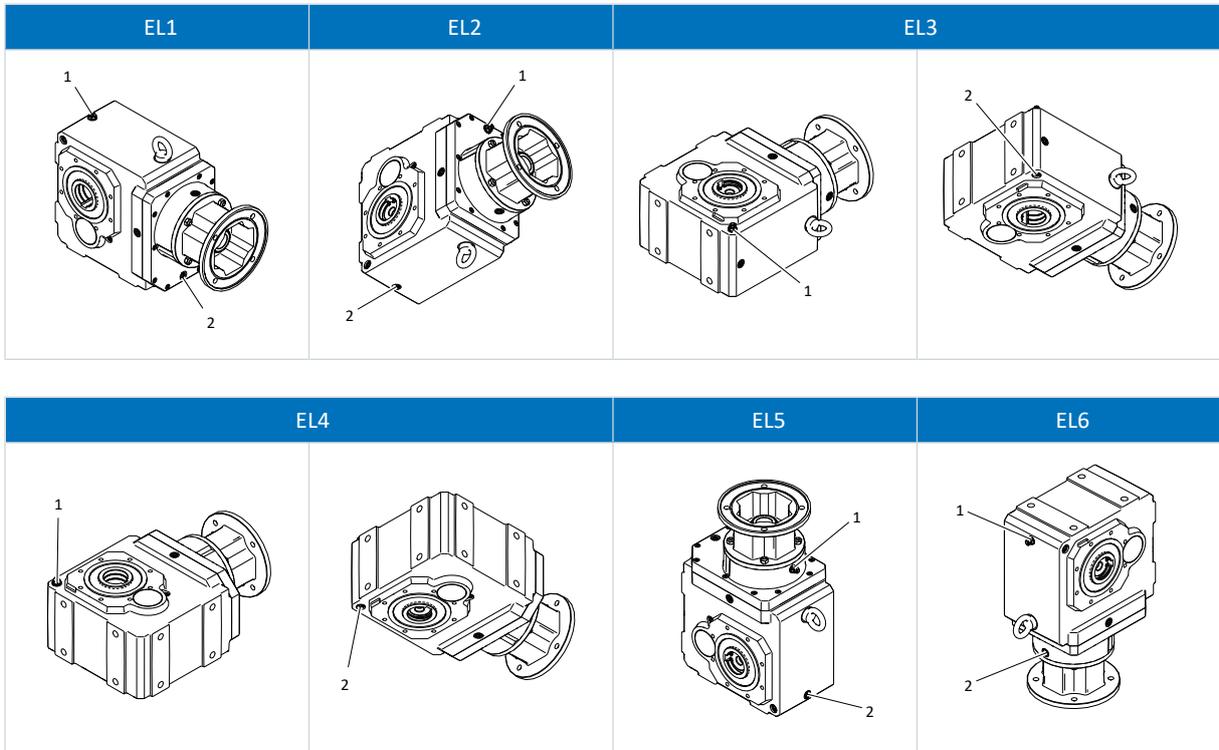

1 Válvula de purga (conexión de llenado)

2 Tornillo de cierre (conexión de vaciado)

En el caso de reductores K514 en las posiciones de montaje EL5 y EL6, las conexiones de llenado y vaciado están dispuestas como en los reductores K513 en EL5 y EL6.

## 7.3 Subsanación de averías

**¡ADVERTENCIA! ¡Las piezas móviles de la máquina pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte!** Antes de ejecutar trabajos, desconecte la máquina mediante el interruptor principal y asegure el interruptor principal contra reconexión.

Sensibilice a todas las personas que trabajan en la máquina o en el accionamiento ante los cambios respecto al funcionamiento normal. Estos cambios indican que el funcionamiento del accionamiento se ha visto afectado. Estos incluyen:

- temperaturas de servicio elevadas u oscilaciones;
- ruidos u olores inusuales;
- activación de los dispositivos de control;
- fugas en la carcasa del reductor.

En este caso, detenga el accionamiento e informe inmediatamente al personal de servicio competente.

### 7.3.1 Localización de las causas de avería

La siguiente tabla reproduce averías que pueden producirse durante el funcionamiento del reductor. Al buscar la causa de la avería, revise la tabla de arriba hacia abajo.

Averías	Posibles causas	Medidas
Temperatura de servicio elevada o la temperatura máxima permitida del reductor se ha excedido	Régimen de revoluciones o par de giro demasiado elevados	Comprobar el dimensionado del reductor
	El motor calienta el reductor (de manera excesiva)	Refrigerar el motor lo suficiente
		Comprobar la conexión del motor
	Reemplazar el motor	
	Temperatura ambiente demasiado alta	Procurar una refrigeración suficiente del reductor
	Daños en rodamientos	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica STOBBER
Ruidos u oscilaciones elevados y/o distintos durante el funcionamiento	Motor montado con tensión	Comprobar el montaje del motor
	Reductor tensado o mal montado	Comprobar el montaje del reductor
	Daños en rodamientos	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica STOBBER
	Daños en el dentado	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica STOBBER
Fuga	Retén radial para ejes no estanco	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica STOBBER
	Eje de salida dañado en el punto de estanqueidad	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica STOBBER
	Aumento de la presión interna debido a una temperatura de servicio demasiado alta	Véanse las medidas para la avería <a href="#">Aumento de la temperatura de servicio ... del reductor</a>
	Carcasa del reductor no estanca	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica STOBBER
El eje de salida no gira aunque el motor está en marcha	Acoplamiento de compresión mal apretado y/o defectuoso	Comprobar el acoplamiento de compresión

## 7.4 Reparación

Encargue los trabajos de reparación necesarios en el accionamiento al servicio de asistencia técnica STOBER o a socios del servicio de asistencia técnica STOBER. Tenga en cuenta que, en caso de una reparación no adecuada, pueden producirse daños materiales y extinguirse la garantía del fabricante.

Utilice únicamente piezas de recambio suministradas por STOBER. Al realizar el pedido de piezas de recambio, indique la denominación de tipo y el número de serie del accionamiento. Estos se encuentran en la placa de características del accionamiento.

## 7.5 Asistencia técnica

Cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica STOBER, tenga preparada la siguiente información:

- Número de serie y denominación de tipo del accionamiento según la placa de características
- Tipo de avería y circunstancias
- Supuesta causa
- Si es posible, una fotografía digital del accionamiento o una videograbación del accionamiento en relación con la avería

### **Datos de contacto de la central en Alemania**

STÖBER Antriebstechnik GmbH + Co. KG

Kieselbronner Straße 12

75177 Pforzheim

Alemania

Teléfono de atención +49 7231 582-3000

mail@stoeber.de

### **Datos de contacto de la filial en EE. UU.**

STOBER Drives Inc.

1781 Downing Drive

Maysville, KY 41056

Service Hotline +1 606 563-6035

service@stober.com

## 8 Desmontaje y eliminación

### 8.1 Desmontaje

Proceda de la siguiente manera para desmontar el accionamiento:

1. En caso de que el accionamiento haya estado en servicio justo antes, espere a que se enfríe.
2. Separe el cable de conexión y el conductor de protección del motor.
3. Reductores con eje macizo: si fuera necesario, desmonte los elementos de accionamiento unidos al eje macizo, como correas, cadenas, acoplamientos, con dispositivos de extracción adecuados.
4. Suelte los tornillos que unen el accionamiento a la máquina.
5. Reductores con eje hueco y anillo de contracción: afloje los tornillos tensores del anillo de contracción por orden en varias pasadas (1/4 de vuelta en cada pasada), pero sin desenroscarlos por completo del reductor. Saque el reductor del eje de la máquina.
6. Reductores con eje hueco y ranura para chaveta: desmonte el eje hueco del eje de la máquina (véase el capítulo [Desmontaje del eje hueco con ranura para chaveta \[► 45\]](#)).
7. Suelte el reductor de la máquina.
8. Si es necesario, desmonte el motor del reductor. Para ello, desenrosque los tornillos del motor que unen el motor al reductor y, a continuación, suelte el motor del reductor.

#### 8.1.1 Desmontaje del eje hueco con ranura para chaveta

En este capítulo encontrará las instrucciones para desmontar un reductor con eje hueco y ranura para chaveta del eje de la máquina.

##### Medios auxiliares

Para desmontar el eje hueco se necesitan los siguientes medios auxiliares, que no se incluyen en el volumen de suministro del reductor:

- Disco de extracción
- Pasador roscado para extraer el eje hueco
- Llave hexagonal adecuada para el pasador roscado


Ødh [mm]	20 <sup>H7</sup>	25 <sup>H7</sup>	30 <sup>H7</sup>	35 <sup>H7</sup>	40 <sup>H7</sup>	50 <sup>H7</sup>	60 <sup>H7</sup>	70 <sup>H7</sup>	90 <sup>H7</sup>	100 <sup>H7</sup>
sas	M8	M12	M12	M16	M20	M20	M24	M24	M30	M30

Tab. 7: Especificaciones para el pasador roscado

Medida	Explicación
Ødh	Diámetro interior del eje hueco
sas	Diámetro de la rosca en el disco de extracción

### Procedimiento

1. Con una llave hexagonal, enrosque el pasador roscado (3) en el taladro roscado del disco de extracción (4) hasta que el pasador roscado haga presión contra el eje de la máquina (5).
2. Siga apretando el pasador roscado hasta que el eje hueco (2) se suelte del eje de la máquina.
3. Suelte el reductor de la máquina.
4. Vuelva a desenroscar el pasador roscado del taladro roscado del disco de extracción.

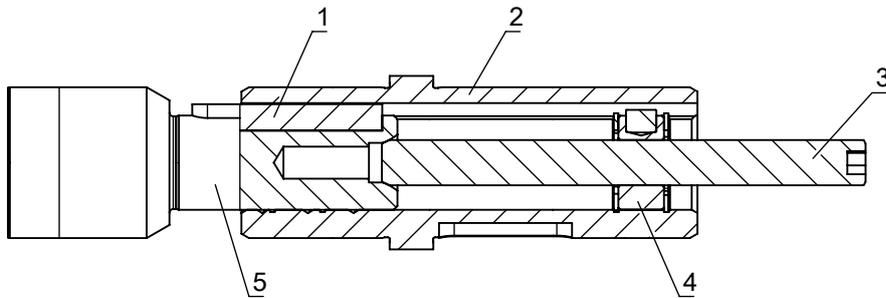

1	Chaveta	2	Eje hueco
3	Pasador roscado	4	Disco de extracción
5	Eje de la máquina		

## 8.2 Eliminación

Elimine los componentes del reductor según las disposiciones nacionales vigentes observando al hacerlo las siguientes indicaciones:

- En la medida de lo posible, separe las piezas del reductor en función de su composición: acero/hierro fundido, aluminio o plástico.
- El reductor contiene lubricantes (aceite o grasa) que pueden constituir un peligro para el medio ambiente y la salud. Recoja el aceite usado y la grasa usada por separado y elimínelos correctamente.



4 4 3 3 6 4 E S . 0 1

09/2025

STÖBER Antriebstechnik GmbH + Co. KG  
Kieselbronner Str. 12  
75177 Pforzheim  
Germany  
Tel. +49 7231 582-0  
mail@stoeber.de  
www.stober.com

24 h Service Hotline  
+49 7231 582-3000

[www.stober.com](http://www.stober.com)